



FICHA DE CAMPO

data_inicio

20 de fev. de 2025 11:08:33

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_93

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_93_IR_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo, 4852

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

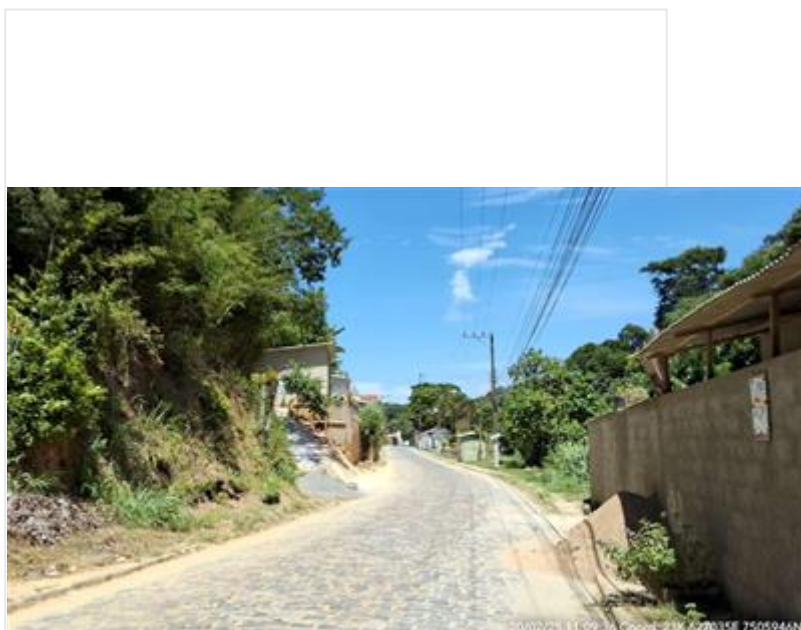

Foto_acesso-20250220-140935.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250220-141450.jpg

Descrição do terreno:

Talude de cortes múltiplos, com moradia encaixada entre corte de estrada e talude de corte para a própria moradia.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual .

Foto do material predominante:



Foto_material-20250220-141008.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250220-141025.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250220-141210.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250220-141149.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250220-141042.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Apenas processo erosivo observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250220-141329.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude encontrado no acesso a moradia exhibe processo erosivo ativo, podendo obstruir esse acesso. Nos fundos da residência, há outro corte com solo exposto, mas não foi possível acesso a casa.

GPS

Área analisada:

Área: 1.684,92 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok