



FICHA DE CAMPO

data_inicio

15 de jan. de 2025 13:25:43

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Paiolzinho_244

Setor:

2

Código do setor:

MD_Paiolzinho_244_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Vereador Dirceu Moreira, 149

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

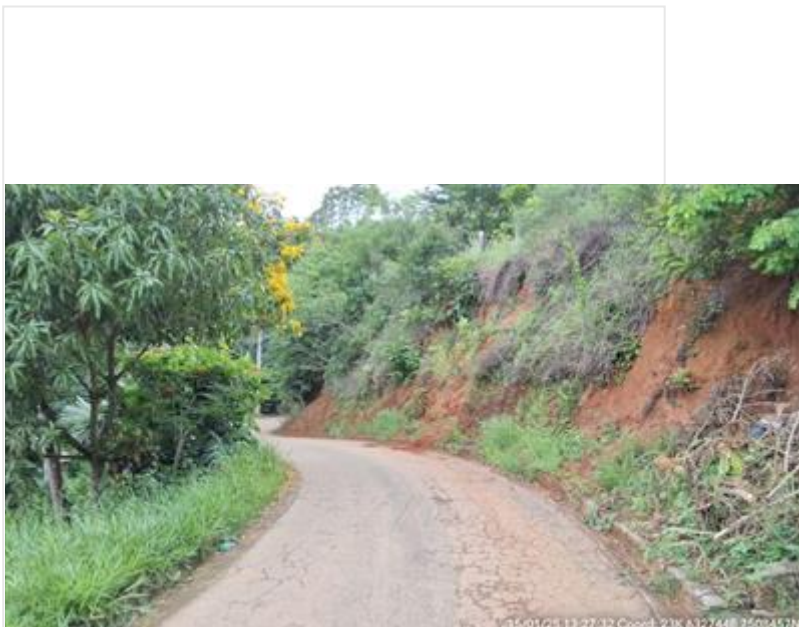

Foto_acesso-20250115-162731.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área_Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250115-162806.jpg

Descrição do terreno:

Moradias encaixadas em vale, com taludes de cortes múltiplos

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual apresentando sinais de erosão.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-162924.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-163331.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-163342.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Sulcos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250115-163208.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-163124.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250115-163236.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Perdas constantes de material na encosta em direção a via

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-163305.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

10

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude de cortes múltiplos, com casas próximas aos cortes que apresentam pontos de solo exposto, onde ocorre perda de material e períodos chuvosos. Na via a montante das casas, o talude de corte apresenta feições erosivas avançadas, além de histórico de movimentos de massa. O material mobilizado atinge a via e dificulta o acesso dos moradores da região.

GPS

Área analisada:

Área: 3.060,33 Metros quadrados

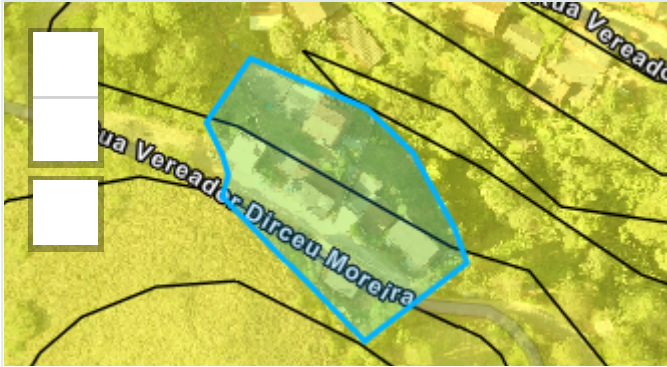

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok