



FICHA DE CAMPO

data_inicio

15 de jan. de 2025 14:04:06

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Paiolzinho_244

Setor:

3

Código do setor:

MD_Paiolzinho_244_JP_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Carlos Ferreira Gomes, 635

Localidade:

Paiolzinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

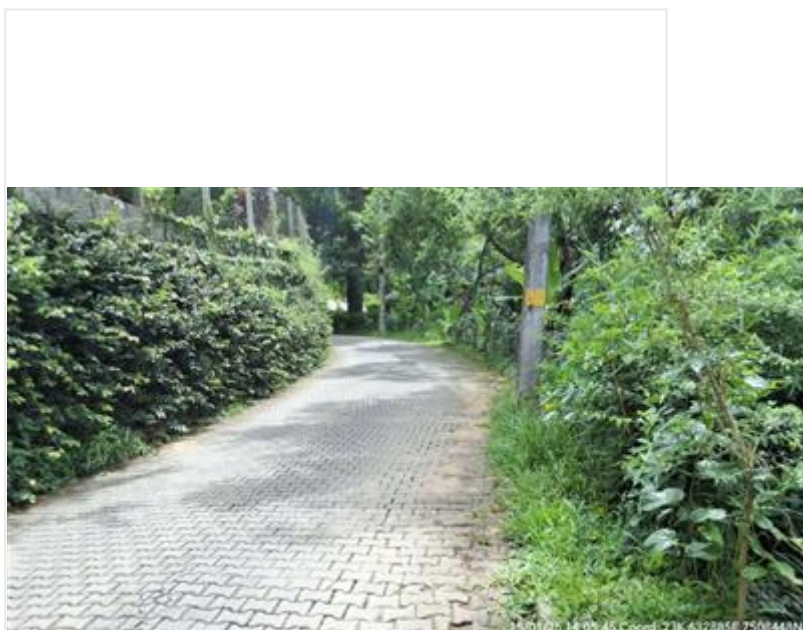

Foto_acesso-20250115-170544.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250115-170646.jpg

Descrição do terreno:

Casas encaixadas em cortes múltiplos em vertente de encosta voltada para vale encaixado.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado e espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-170710.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-170727.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-170759.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250115-170838.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250115-171038.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-170856.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Movimento de massa em talude de corte

Foto do deslizamentos:

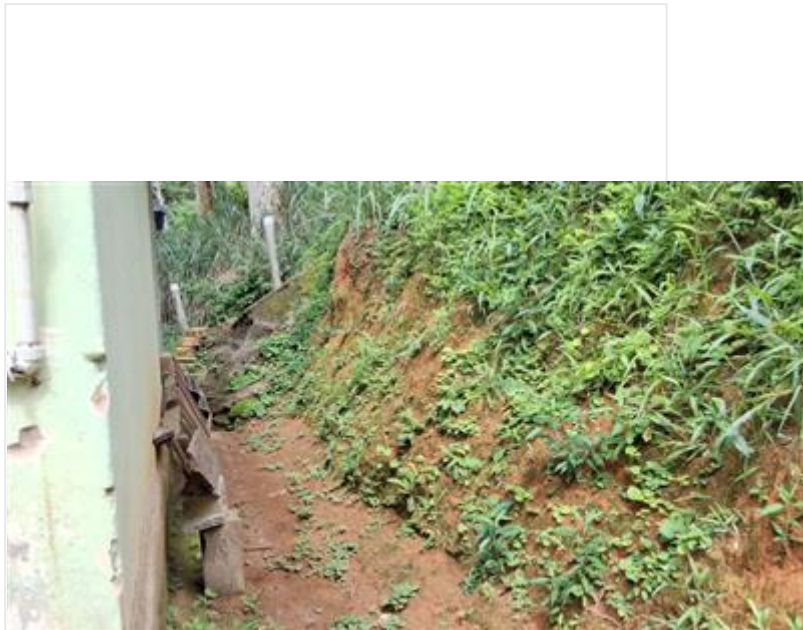

processo.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-170951.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude de cortes múltiplos com eventos de movimentos de massa nas chuvas de fevereiro de 2024. A casa situada a montante da via é de veraneio e, como estava vazia, não obtivemos acesso. Um vizinho relatou a ocorrência de movimento de massa com atingimento da moradia. Na casa localizada a jusante da via, houve movimento de massa atingindo a parede de fundos da moradia, gerando uma trinca.

GPS

Área analisada:

Área: 739,27 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok