



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 16, 2025, 10:17:59 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Paiolzinho_245

Setor:

1

Código do setor:

MD_Paiolzinho_245_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Carlos Ferreira Gomes

Localidade:

Paiozinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

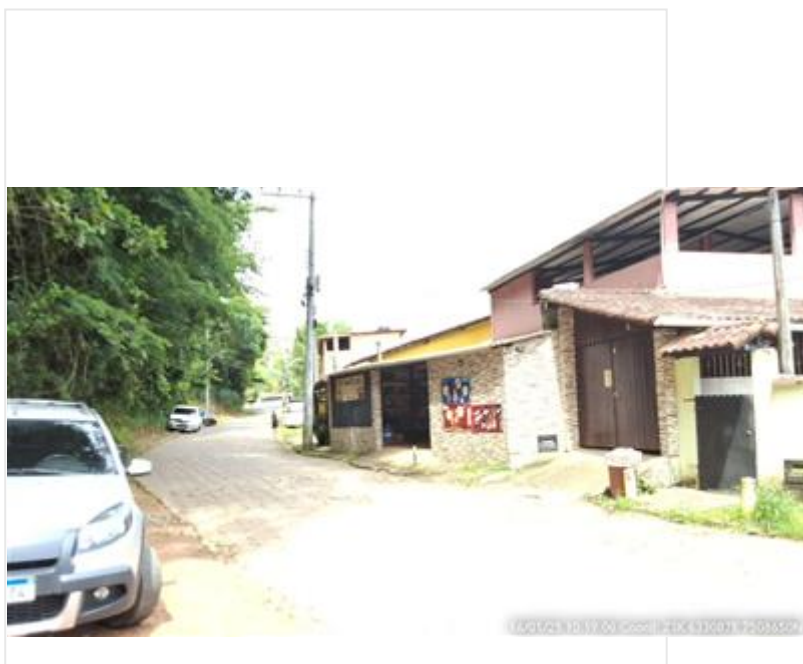

Foto_acesso-20250116-131904.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:

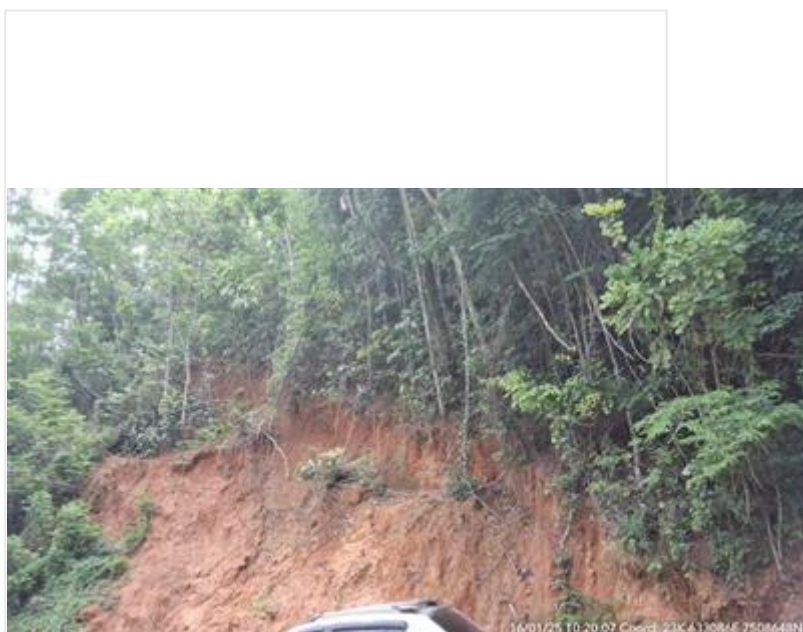

Foto_encos_nat-20250116-132007.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250116-132011.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte de via na base de encosta com alta amplitude e inclinação, presença de vegetação de alto porte

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Matriz de solo residual com blocos de rocha alterada dispersos

Foto do material predominante:



Foto_material-20250116-132213.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

5 - 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250116-132300.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250116-132342.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Degraus de abatimento**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250116-132...

Foto Degraus de abatimento



Foto_Degraus_de_abatimento-20250116-132546.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250116-132706.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250116-132717.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250116-133014.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250116-133009.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Rotacional

Observação sobre o processo:

Dois pulsos de deslizamento em via que interditou parte da via no início de 2024

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250116-133040.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250116-133439.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área de corte de talude com pulsos de deslizamento em via que interditam o acesso e rota de fuga das casas. Encosta com vegetação de grande porte inclinadas e com recorrência de queda causando danos as casas e carros da região.

GPS

Área analisada:

Area: 3,006.03 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok