



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 11, 2025, 11:09:35 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_256

Setor:

1

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Arão Reis, número 357

Localidade:

Paiolzinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

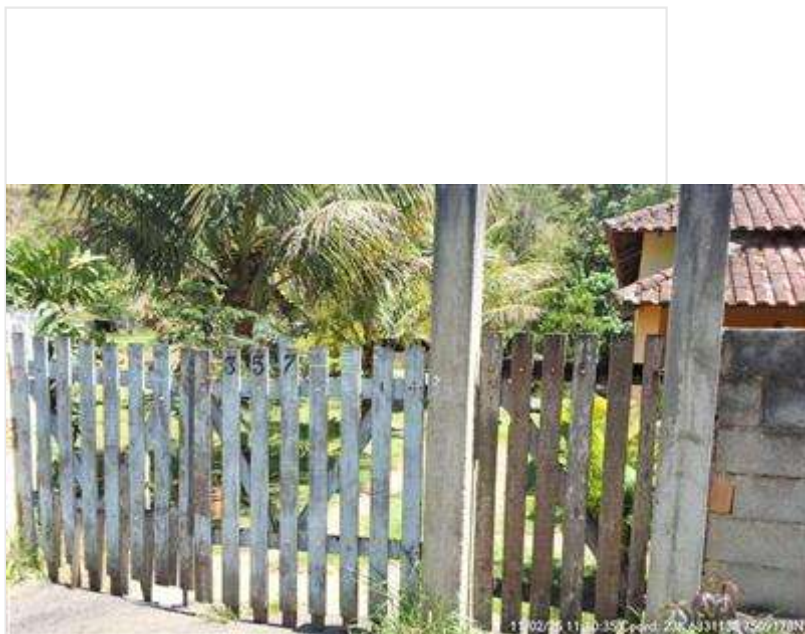

Foto_acesso-20250211-141034.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Foto da encosta natural:

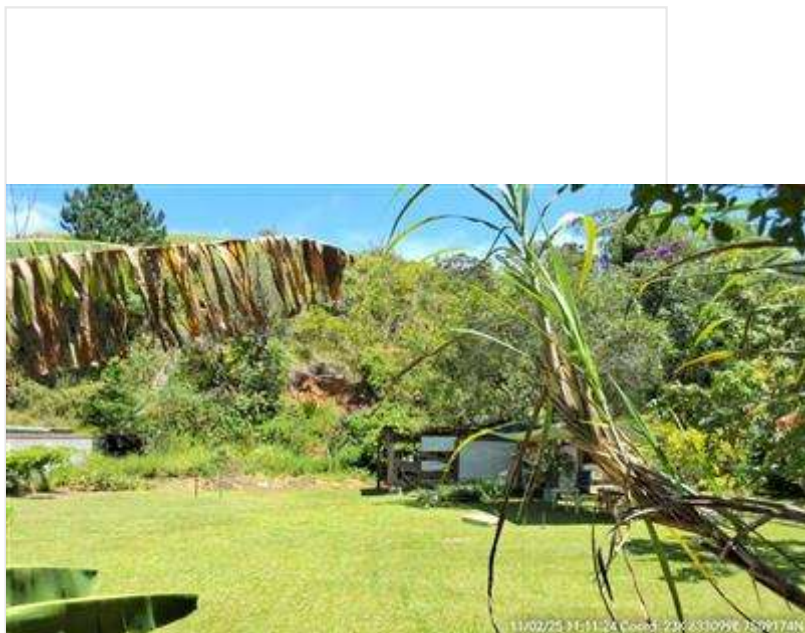

Foto_encos_nat-20250211-141124.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com predomínio de vegetação rasteira, com imóvel construído na base.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi possível visualizar apenas solo residual, devido a impossibilidade de acesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-141134.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-141256.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-141311.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250211-141...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250211-141342.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorreu próximo ao anexo da moradia.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250211-141348.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não foi possível identificar em campo.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi possível identificar em campo.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-141417.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado pela presença de cicatriz de deslizamento deflagrado na base de encosta natural, próximo a anexo de uma edificação; uma espécie arbórea tombada, junto a cicatriz, foi observada.

GPS

Área analisada:

Area: 615.72 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok