



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 11, 2025, 11:41:17 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_256

Setor:

2

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Fábio Arão Reis, número 215

Localidade:

Paiolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-145723.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250211-144322.jpg

Descrição do terreno:

Taludes escalonados com construção de edificação em andamento (na crista).

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual em talude de corte, com presença de blocos angulares. Talude a montante apresenta maior umidade.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-145153.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-144814.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250211-145258.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-144617.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Descalçamento**
- **Cicatrizes**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250211-145323.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250211-145423.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250211-120144.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250211-145407.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-144838.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em crista do talude com desabamento de muro construído com suposta função de contenção; há ainda estrutura remanescente instável do muro colapsado.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250211-145347.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

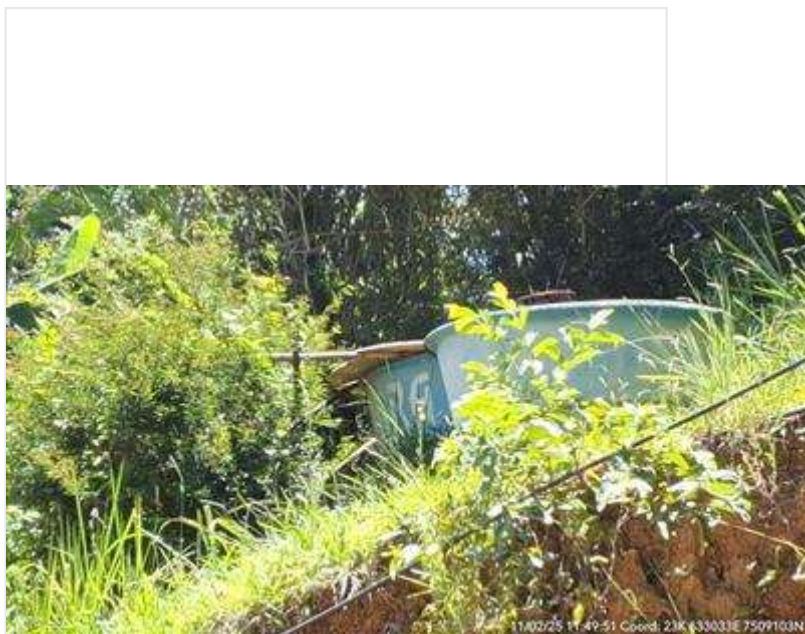

Foto_agua-20250211-144951.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificação de média vulnerabilidade estrutural, em construção, sobre a crista de talude de corte onde houve deslizamento com desabamento de muro com suposta função de contenção. Há ângulos negativos e feições erosivas no talude, próximo a uma das colunas de sustentação da moradia, recentemente construída.

GPS

Área analisada:

Area: 155.91 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250211-145003.jpg

Descrição da foto1

Talude de corte verticalizado, a montante da edificação, onde observou-se vazamento da caixa d'água.

Foto2



Foto2-20250211-145512.jpg

Descrição da foto2

Visada de talude de corte a jusante, onde está sendo contruída uma edificação. Detalhe para lateral esquerda da imagem, onde há deslizamento próximo a um dos pilares de sustentação da edificação e estrutura descalçada.

