



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 11, 2025, 1:58:31 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_256

Setor:

3

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Fábio Arão Reis, número 109

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-171311.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:

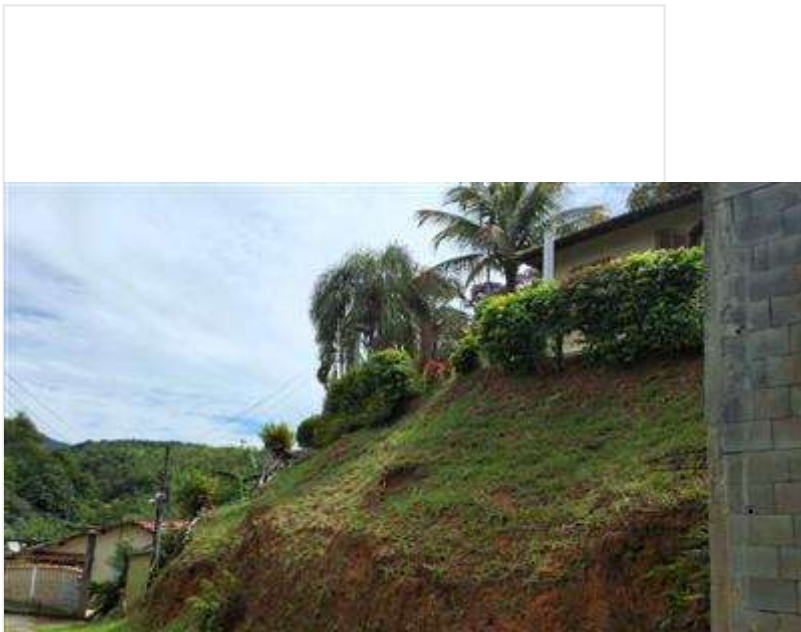

Foto_cort_mult-20250211-171140.jpg

Descrição do terreno:

Taludes de corte escalonados, com vegetação rasteira e esparsa, onde dispõem-se edificações de média vulnerabilidade.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com blocos rochosos em parte aparentes, com provável ocorrência de outros ocultos junto ao solo.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-170050.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**


Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa

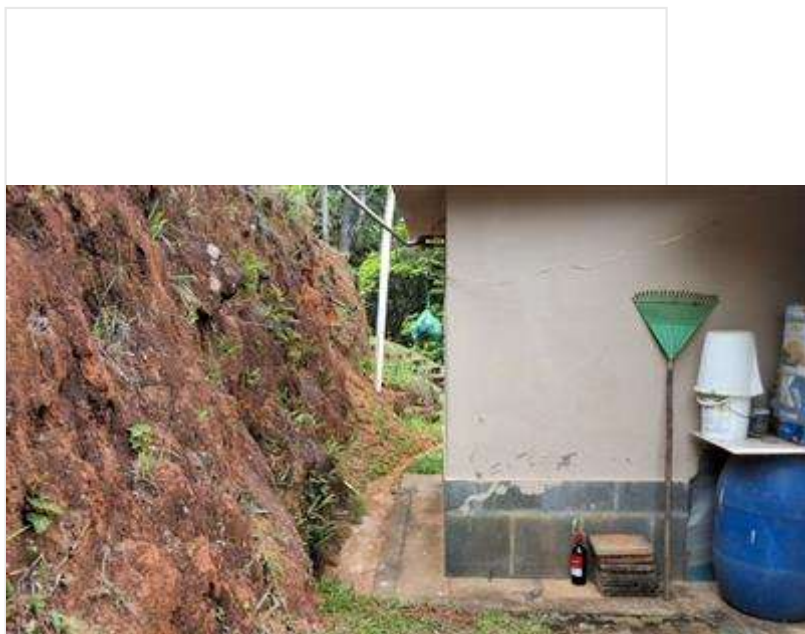

Foto_talude_casa-20250211-170111.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250211-170418.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-170803.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250211-170509.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-170500.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Erosão promovendo pequenas mobilizações de solo com exposição de blocos rochosos no talude de fundos da edificação.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-171037.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por taludes de corte onde processos erosivos ativos expõem blocos rochosos subangulares; edificações de média vulnerabilidade associadas a este cenário.

GPS

Área analisada:

Area: 690.79 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250211-170938.jpg

Descrição da foto1

Visada de outra edificação, junto a talude de corte verticalizado, com exposição de blocos rochosos.