



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 14:39:47

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_256

Setor:

4

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Fábio Arão Reis, ao lado do número 85

Localidade:

Paiozinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

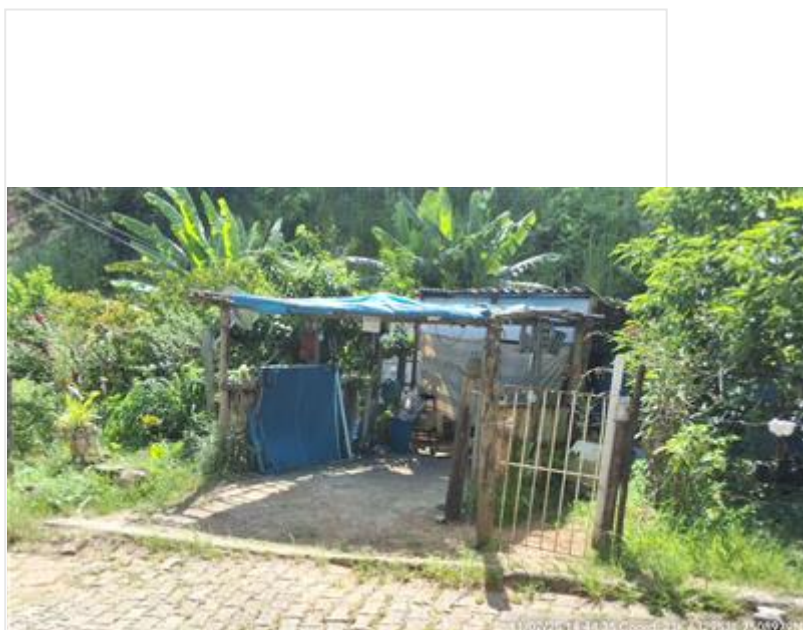

Foto_acesso-20250211-174434.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:

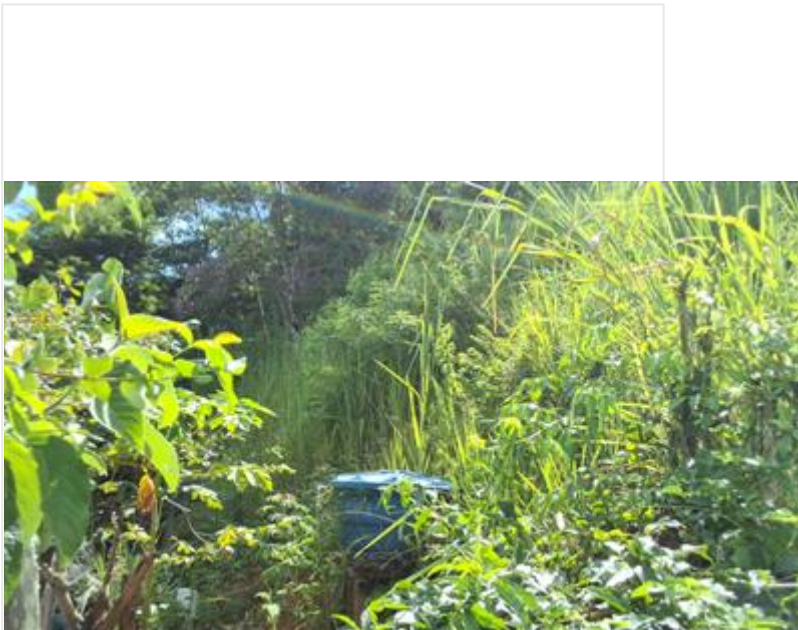

Foto_cort_un-20250211-174057.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de corte único sub verticalizado, com vegetação alta e densa, dificultando um melhor detalhamento.


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado solo residual onde ocorreu o deslizamento.

Foto do material predominante:

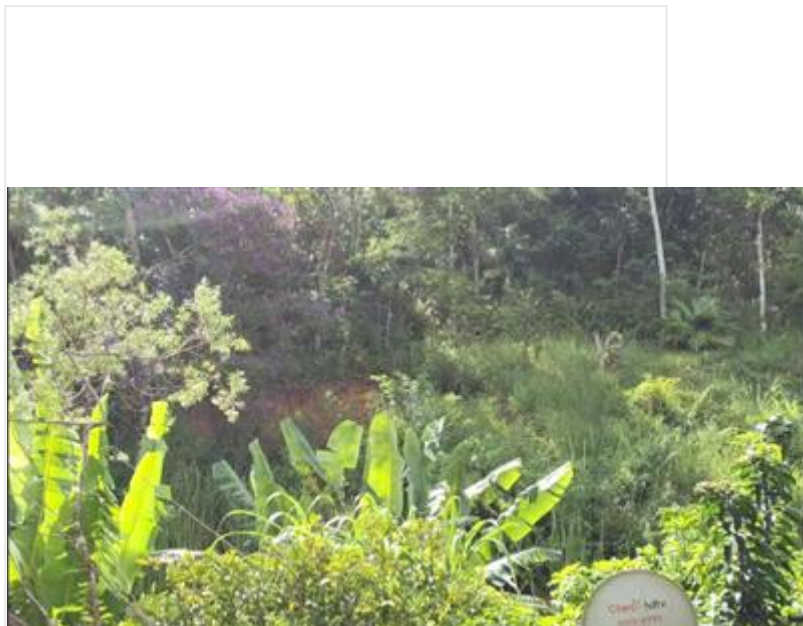

Foto_material-20250211-145507.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-174124.jpg

Tipologia Construtiva:

Plástico / Madeirite / Lata

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-174143.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250211-174512.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-174519.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar de pequena magnitude deflagrado em meio a talude de corte, próximo a edificação.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250211-174532.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-174202.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificação de muito alta vulnerabilidade estrutural próxima a talude onde observa-se cicatriz de deslizamento e feições erosivas; análise realizada a partir do terreno vizinho, em decorrência da ausência de morador, impossibilitando uma análise em maior detalhe.

GPS

Área analisada:

Área: 511,01 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

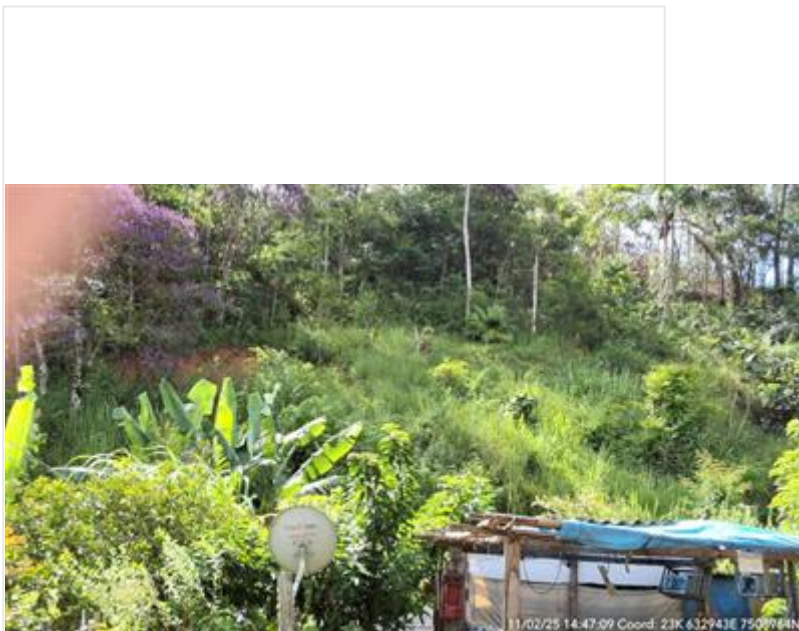


Foto1-20250211-174708.jpg

Descrição da foto1

Visada de edificação com cicatriz de deslizamento aos fundos.

