



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 11, 2025, 3:06:55 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_256

Setor:

5

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Fábio Arão Reis, número 308

Localidade:

Paiolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-181448.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

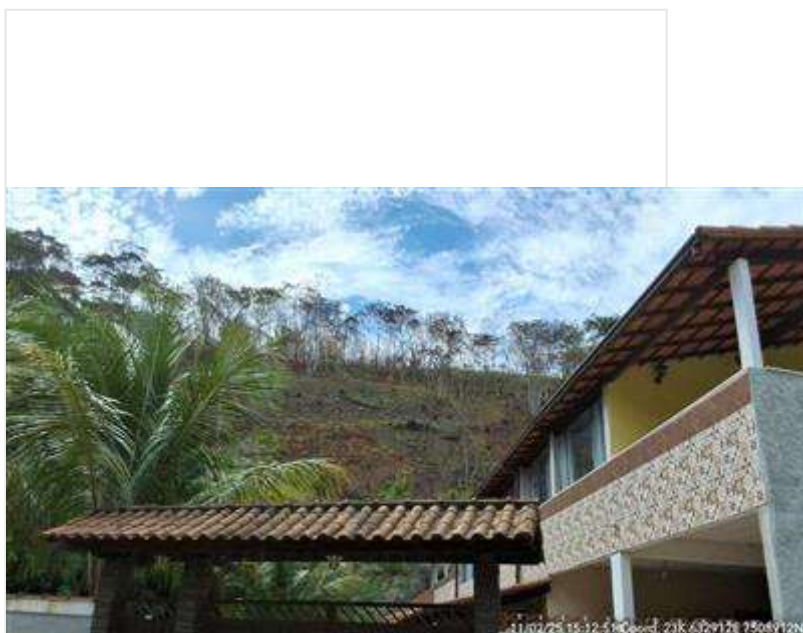

Foto_encos_nat-20250211-181250.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250211-180810.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de corte único com cerca de 7 metros de altura em encosta natural.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado somente solo residual, salienta-se a visada de observação foi feita da entrada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-180939.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-181320.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-181330.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250211-180845.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250211-181...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250211-182010.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-181350.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em meia encosta; morador relatou que o deslizamento ocorreu a cerca de 8 anos.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250211-181123.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-181018.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por talude de corte único onde foi observada uma cicatriz deslizamento que, segundo relato do morador, ocorreu a 8 anos; processo não encontra-se ativo. Trechos da encosta com projeção de concreto feita de forma particular, apresentando trincas e trechos escavados, impactando na correta funcionalidade da intervenção.

GPS

Área analisada:

Area: 2,692.09 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250211-180826.jpg

Descrição da foto1

Lateral do talude onde processos encontram-se direcionados para a via.

Foto2



Foto2-20250211-182208.jpg

Descrição da foto2

Detalhe para trecho do talude onde observa-se projeção de concreto feita de forma particular, apresentando trincas e trechos escavados, impactando a correta funcionalidade da intervenção.