



FICHA DE CAMPO

data_inicio

12 de fev. de 2025 09:10:37

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_256

Setor:

6

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Belo Horizonte, número 287

Localidade:

Paiozinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

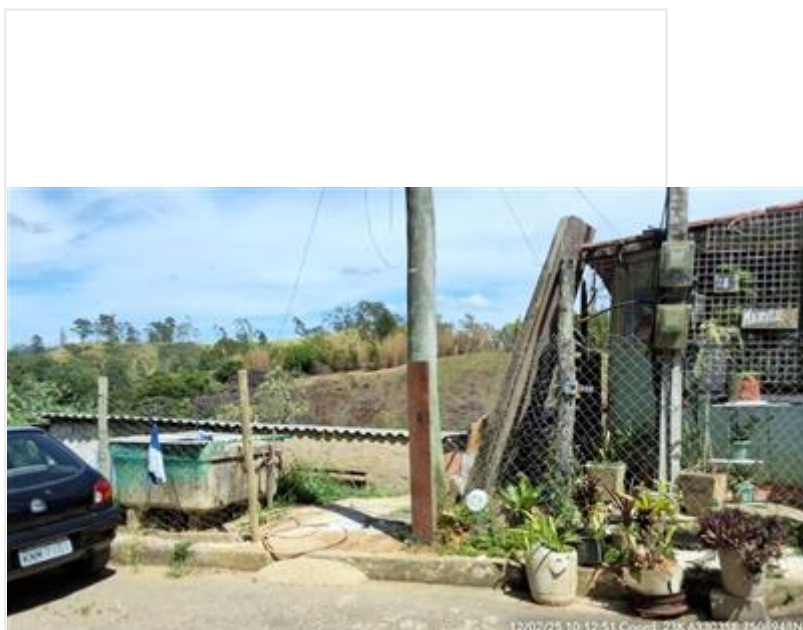

Foto_acesso-20250212-131250.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250212-121752.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos ; dois cortes escalonados com edificações construídas próximas as cristas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de argila.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-121516.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-121609.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250212-121547.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-121404.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**
- **Sulcos**
- **Trincas no terreno**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250212-130304.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250212-123330.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250212-130418.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-121808.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250212-123203.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Morador relata deslizamento no talude a jusante de edificação, com danos a estrutura. Deslizamento também em talude a montante, com danos/desabamento parcial de casa a montante (cicatrices ocultas por escavação e deposição antrópica).

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250212-124101.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-124120.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de muito alta vulnerabilidade em taludes escalonados onde foram observadas feições erosivas em solo desagregado, oriundo de deslizamento, que foi remobilizado e depositado junto a crista de um dos taludes, além de descalçamento de estruturas de concreto, trincas transpassantes e afundamento e inclinação do pavimento da área externa de casa a montante. Moradores relatam deslizamento com desabamento de parede de casa a montante; cicatrizes ocultadas por escavação recente e sobreposição de solo junto a cicatriz.

GPS

Área analisada:

Área: 438,19 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

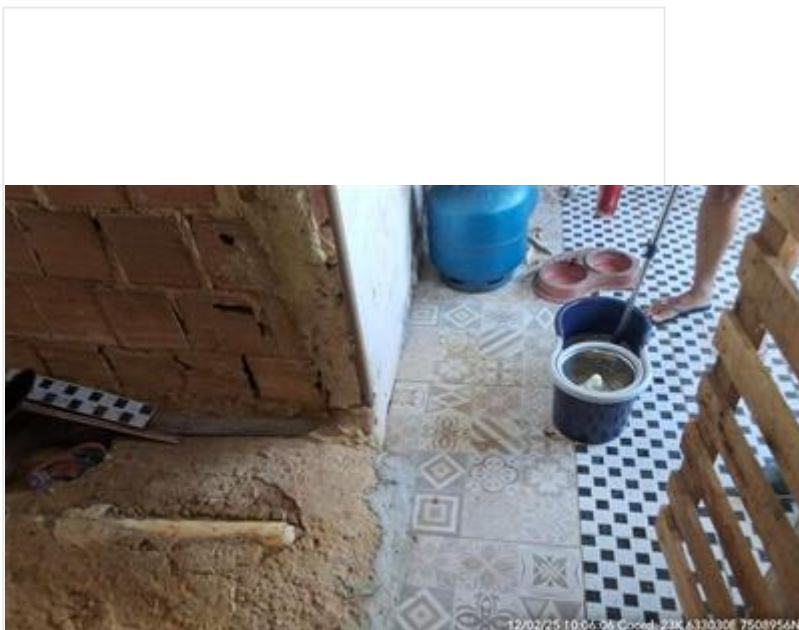


Foto1-20250212-130605.jpg

Descrição da foto1

Descolamento da parede com o chão. Segundo moradora, o descolamento era maior e foi ocultado por preenchimento massa de forma particular.

Foto2



Foto2-20250212-131205.jpg

Descrição da foto2

Vazamento na tubulação de água. Umidade elevada na área cimentada e desprendimento do material cimentado.