



FICHA DE CAMPO

data_inicio

12 de fev. de 2025 12:07:54

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_256

Setor:

9

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Fábio Arão Reis (número não identificado)

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

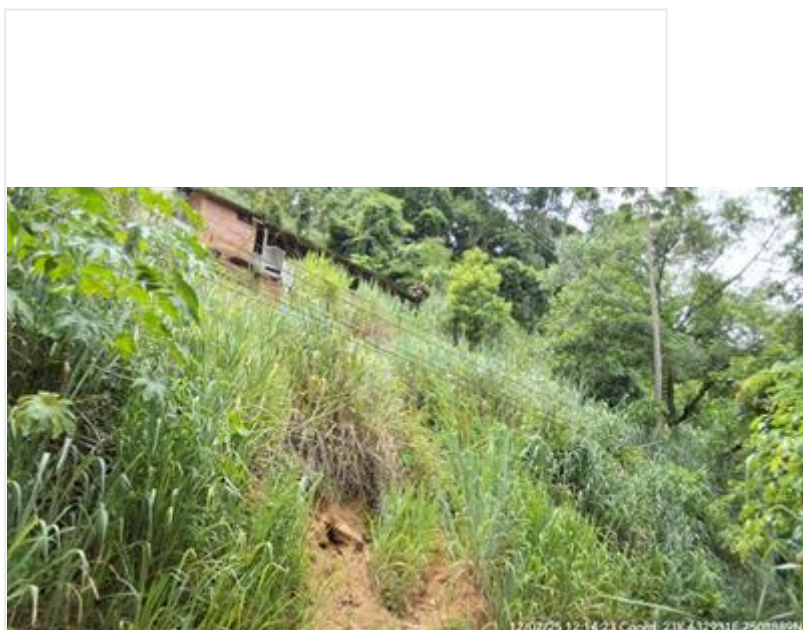

Foto_acesso-20250212-151423.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250212-150941.jpg

Descrição do terreno:

Terreno inclinado com cortes subverticalizados e edificações construídas sob o mesmo.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com exposição de blocos rochosos subangulares.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-150957.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250212-151024.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-151044.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250212-122245.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250212-151101.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250212-151110.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-151118.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar deflagrado em crista de talude com desabamento total de acesso a edificação e descalçamento parcial de estrutura da moradia.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250212-151153.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não foi possível identificar em campo.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi possível identificar em campo.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-151317.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado pela ocorrência de deslizamento em crista de talude causando o desabamento total de estrutura de acesso de edificação de vulnerabilidade estrutural alta, além do descalçamento parcial de parte de sua estrutura. Cicatriz de deslizamento e feições erosivas foram observadas.

GPS

Área analisada:

Área: 500,55 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250212-151240.jpg

Descrição da foto1

Detalhe para porção basal do talude onde pode ser observado, junto a cicatriz de deslizamento, a presença de blocos rochosos subangulares.

