



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 16, 2025, 1:16:01 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Paiolzinho_257

Setor:

2

Código do setor:

MD_Paiolzinho_257_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Fábio Aarão Reis, 236

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

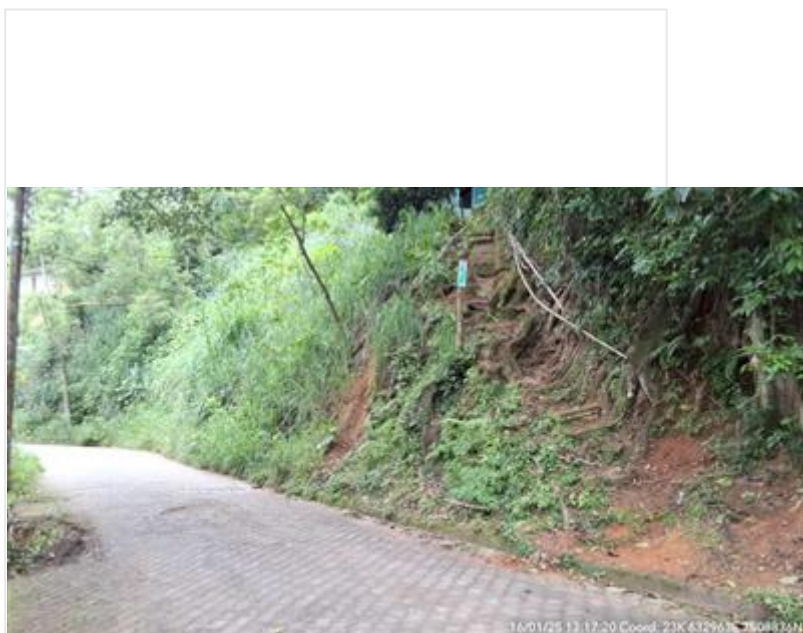

Foto_acesso-20250116-161719.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250116-161822.jpg

Descrição do terreno:

Casa encaixada em taludes de corte em meia encosta

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com muita influência de raízes de árvores de grande porte.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250116-161919.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250116-162017.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250116-162107.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250116-162127.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250116-162137.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250116-162148.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Afundamento em via e processo erosivo avançado em face de talude com moradias a montante

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250116-162303.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Processo erosivo avançado em área de acesso as moradias a montante do talude. Na frente do talude há um afundamento em via ocupando metade da pista. Não foi possível acesso as casas.

GPS

Área analisada:

Area: 1,353.23 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250116-162532.jpg

Descrição da foto1

Acesso as casas