



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 16, 2025, 1:30:14 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_Paiolzinho_257

Setor:

3

Código do setor:

MD_Paiolzinho_257_JP_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Fábio Aarão Reis

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250116-163118.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250116-163148.jpg

Descrição do terreno:

Moradia situada entre talude de corte de estrada e talude de corte em que a mesma se encaixa

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Pacote de solo, com pontos apresentando rocha alterada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250116-164035.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250116-163334.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250116-163352.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250116-164003.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250116-163436.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250116-164054.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Processo erosivo avançada na face de talude e formato do terreno concavo indicando uma possível cicatriz pretérita que está coberta por vegetação

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250116-163751.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Talude exibindo diversos pontos com cicatrizes de deslizamento pretéritos em que o material mobilizado obstruiu parte da via. Na base de uma das moradias há porção com inclinação negativa devido ao processo erosivo ativo no local. O acesso para as casas estava fechado e a casa parecia fechada.

GPS

Área analisada:

Area: 1,893.71 Sq meters

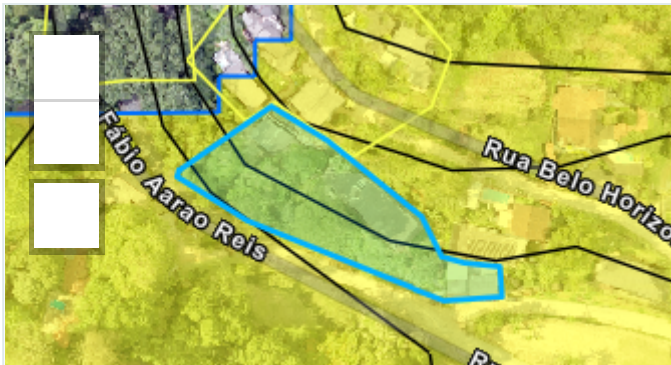

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250116-163613.jpg

Descrição da foto1

Cachorros grandes na entrada da casa que impediram a visualização a montante