



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 09:33:33

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_269

Setor:

2

Código do setor:

MD_Paiolzinho_269_DS_TB__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Arminda Catanhede, número 1000

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-132003.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250211-125827.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250211-124114.jpg

Descrição do terreno:

Local de cortes múltiplos, cerca de 3 cortes principais, e encosta natural a montante

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de argila.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-124054.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-124144.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250211-131950.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-124318.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Trincas no terreno**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Trincas em muros**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250211-124728.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250211-124542.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250211-124...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250211-124642.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250211-125042.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-124237.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento observado está localizado na lateral norte da moradia, com vertente voltada para onde não há imóveis. Porém foram observadas diversas bfeições indicativas de movimentação no terreno (crista do talude a jusante).

Foto do deslizamentos:

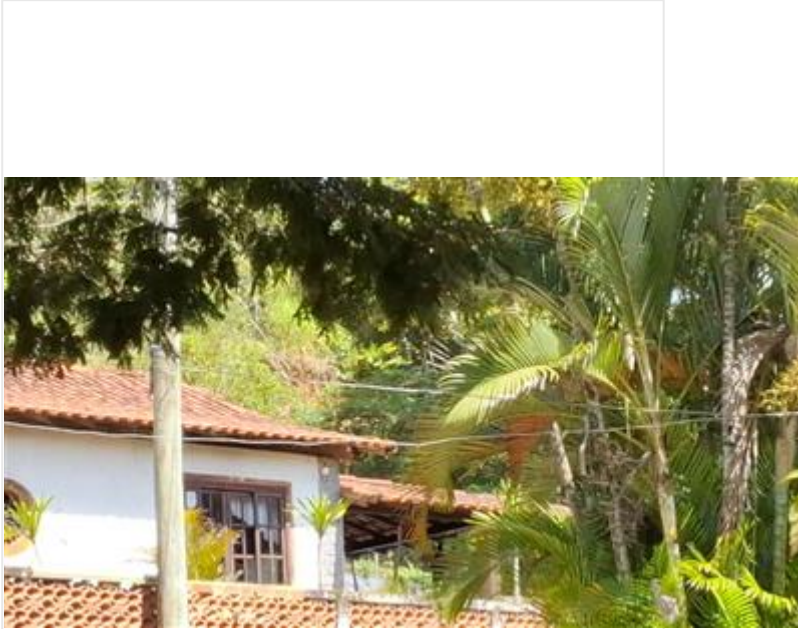

Foto_deslizamento-20250211-125101.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-124158.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificação construída em taludes de corte onde foram observadas: no talude a jusante da moradia, feições indicativas de movimentação, como trincas contínuas no terreno, paralelas a extensão do talude, além de afundamento de estruturas de concreto, descolamento da parede da casa com o pavimento da área de acesso, e cerca inclinada; no talude a montante, há cicatriz de deslizamento com projeção para lateral de edificação, onde não há moradias construídas.

GPS

Área analisada:

Área: 2.980,18 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250211-124348.jpg

Descrição da foto1

Cerca em crista de talude apresentando inclinação para jusante.