



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 10:22:23

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Paiolzinho_269

Setor:

3

Código do setor:

MD_Paiolzinho_269_DS_TB__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Arminda Catanhede, n 1000 (imóvel ao lado da garagem).

Localidade:

Paolzinho

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

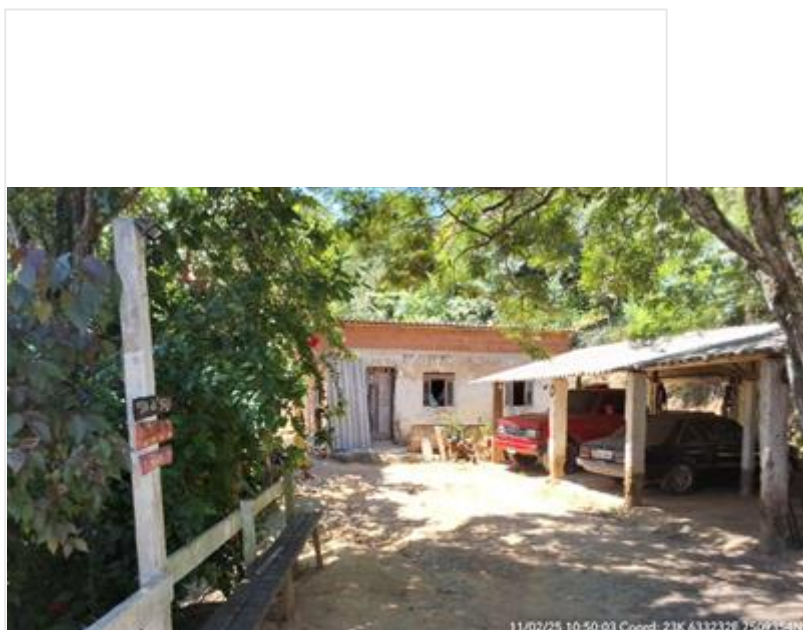

Foto_acesso-20250211-135002.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250211-132609.jpg

Descrição do terreno:

Cortes verticalizados em talude onde há o assentamento de edificação.


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com maior porção de argila.

Foto do material predominante:

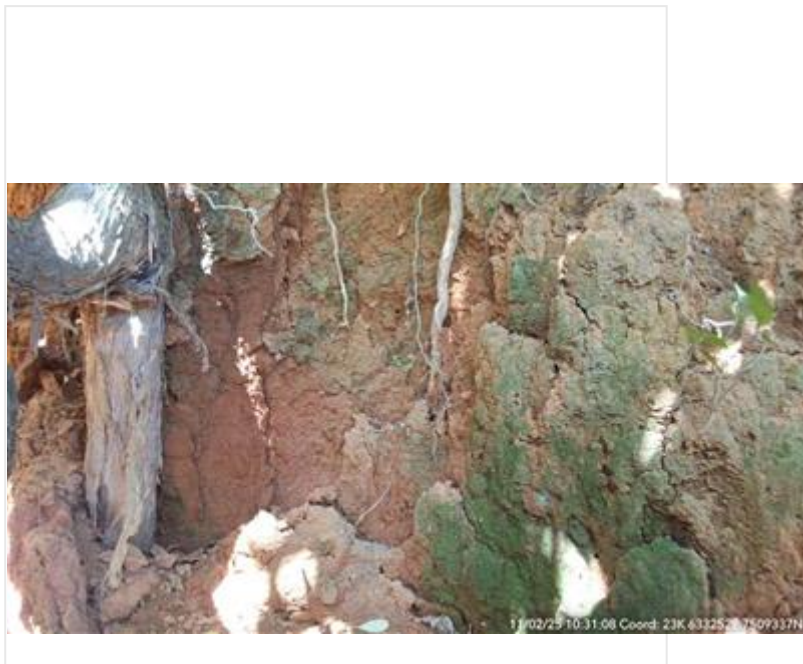

Foto_material-20250211-133107.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Entulho**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-133142.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250211-133440.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-133410.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250211-134924.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250211-133...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-133249.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Feições erosivas nos taludes de fundos e frente de edificação, com inclinação de espécies arbóreas e exposição de suas raízes.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

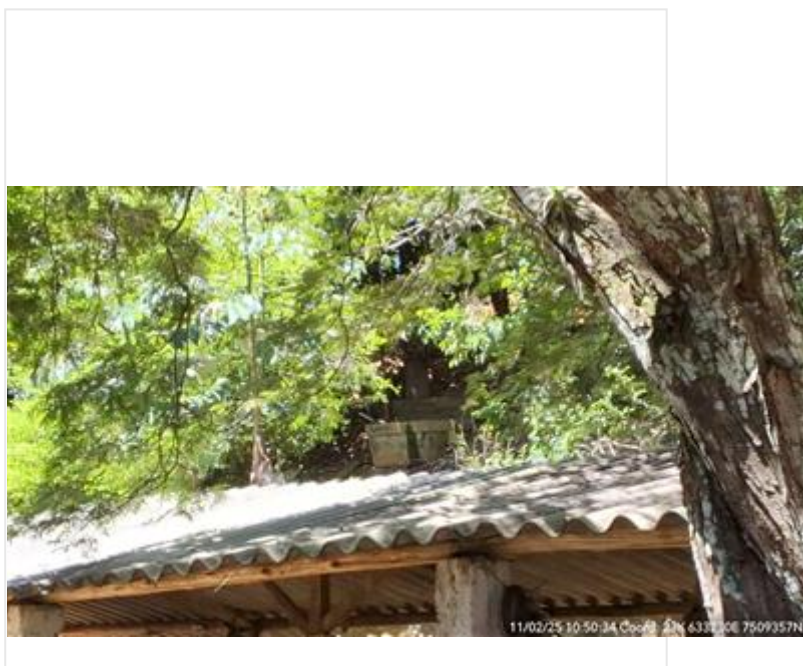

Foto_agua-20250211-135033.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por cortes verticalizados de talude, com edificação de muito alta vulnerabilidade estrutural próxima; feições erosivas ativas no talude a montante, com inclinação de espécies arbóreas e exposição de suas raízes .

GPS

Área analisada:

Área: 298,34 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250211-134159.jpg

Descrição da foto1

Moradia construída em alvenaria e pau a pique.