



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 12, 2025, 3:13:21 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

1

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Araribóia, número 76 (Sítio Cantinho do Paraíso).

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-182232.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:

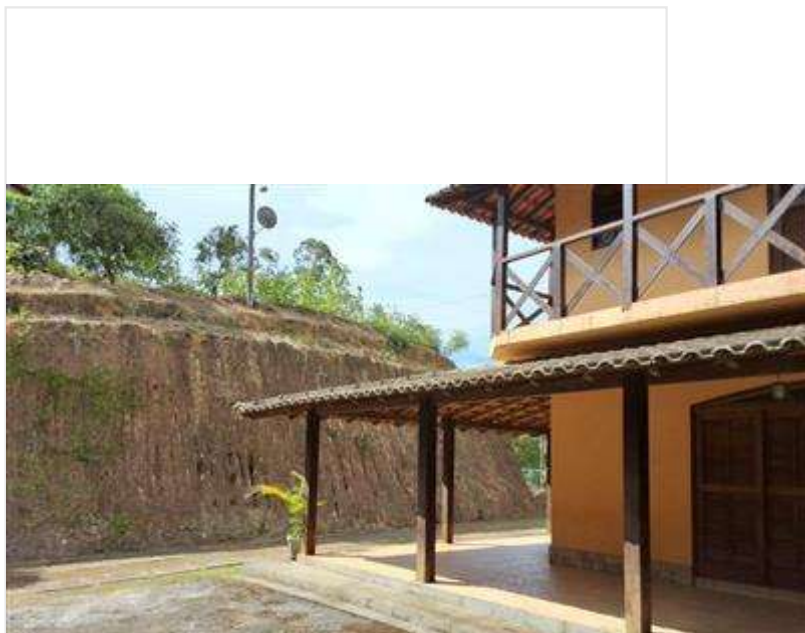

Foto_cort_mult-20250212-181413.jpg

Descrição do terreno:

Escavação de taludes para assentamento de edificação.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual predominante nos cortes; onde há edificação, há sobreposição de aterro sobre solo.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-181429.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-181505.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250212-181529.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-181552.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Estrutura colapsada**
- **Erosão laminar**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250212-181611.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250212-181627.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250212-181707.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-181644.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Erosão ativa em talude a jusante da edificação com mobilização de solo e aterro causando afundamento e colapso parcial de pequena estrutura da área externa (a cerca de 3 a 4 metros da edificação).

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Fossa e canalizado para o canal.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250212-181904.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por talude de cortes múltiplos onde há edificação de baixa vulnerabilidade estrutural; foram observados processos erosivos com mobilização de solo e aterro causando afundamento, trincas e colapso parcial de pequena estrutura de área externa. Salienta-se que a área se encontra a cerca de 3 a 4 metros da edificação.

GPS

Área analisada:

Area: 3,506.42 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250212-181752.jpg

Descrição da foto1

Detalhe de parte de pavimento de área externa colapsada e com trincas.

Foto2



Foto2-20250212-181827.jpg

Descrição da foto2

Continuação lateral de pavimento de área externa de edificação com trinca contínua.