



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 18, 2025, 9:12:02 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

10

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__10

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 684

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

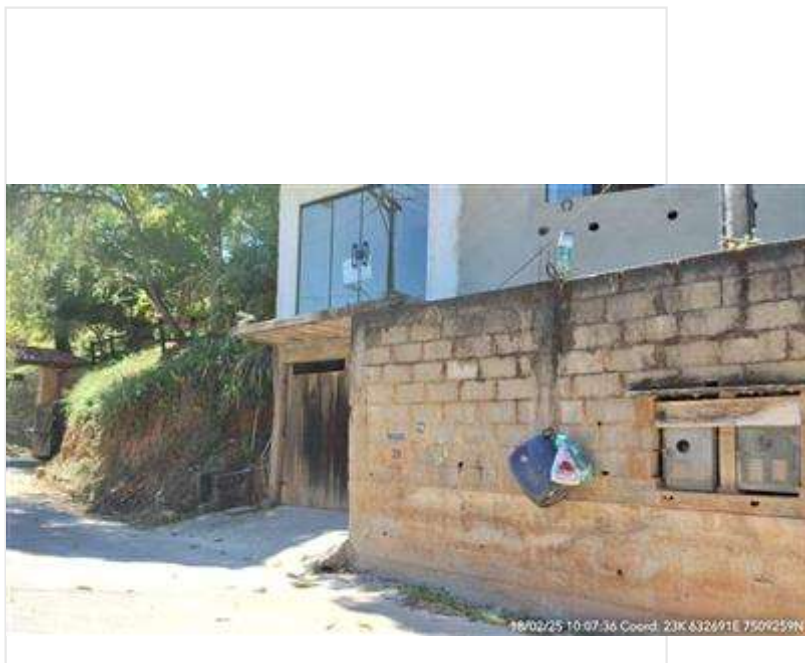

Foto_ acesso-20250218-130736.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250218-121743.jpg

Descrição do terreno:

Taludes de cortes múltiplos, cobertos por vegetação rasteira e esparsa, com trechos de solo exposto.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250218-121544.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250218-121430.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250218-121443.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250218-121633.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Cicatrizes**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250218-124933.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250218-121808.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250218-121534.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250218-121526.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

2 cicatrizes de deslizamento: a) primeira, em talude a jusante de edificação, voltado para via (2024); b) deflagrado na crista de talude de corte junto a edificação (moradora relata um terceiro evento pretérito em mesmo trecho, mais de 10 anos).

Foto do deslizamentos:

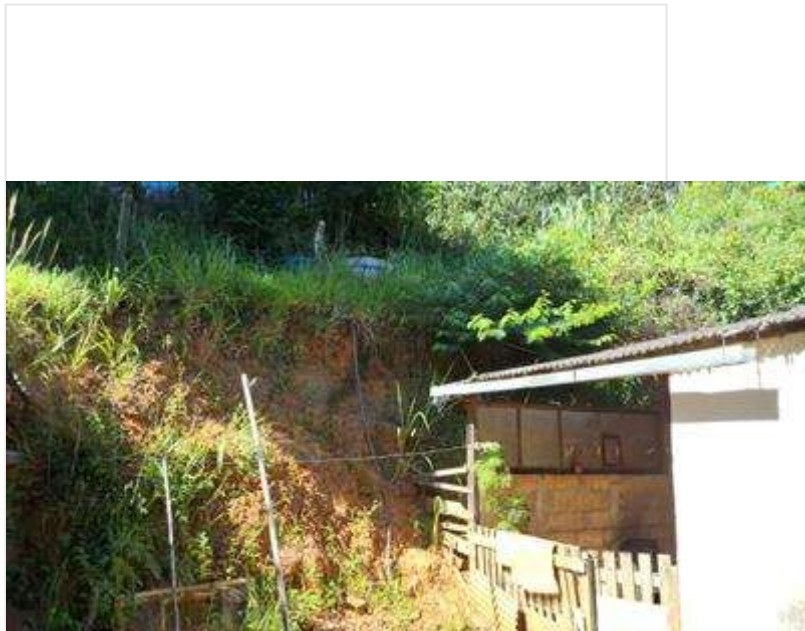

Foto_deslizamento-20250218-121618.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250218-121610.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por taludes de cortes múltiplos onde dispõem-se edificações de média vulnerabilidade estrutural. Foram identificadas 2 cicatrizes de deslizamento: a) primeira, em talude a jusante de edificação, voltado para via (2024); b) deflagrado na crista de talude de corte junto a edificação, sem danos (moradora relata um terceiro evento pretérito em mesmo trecho, mais de 10 anos). Ângulos negativos nos taludes, além de feições erosivas e afundamento de pavimento a cerca de 6 metros da edificação.

GPS

Área analisada:

Area: 986.59 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250218-125535.jpg

Descrição da foto1

Visada de trecho do passeio de acesso as edificações do setor, onde houve deslizamento de 2024 (no talude a jusante de edificações).

Foto2



Foto2-20250218-125723.jpg

Descrição da foto2

Visada frontal de talude a jusante de edificações do setor onde houve deslizamento voltado para a via.