



FICHA DE CAMPO

data_inicio

18 de fev. de 2025 09:23:43

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

11

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__11

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 710

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

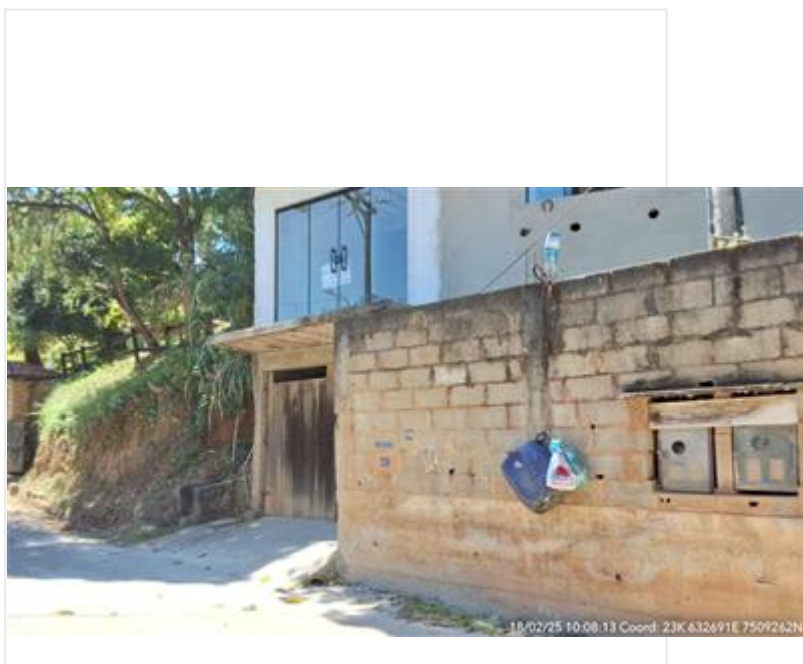

Foto_acesso-20250218-130813.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250218-123457.jpg

Descrição do terreno:

Local com presença de cortes verticalizados nos fundos do imóvel.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250218-122534.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250218-122555.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250218-123528.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250218-122618.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas em muros**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250218-123045.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250218-122940.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250218-104147.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250218-122...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250218-123026.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250218-122704.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Movimentações no terreno observadas no talude a jusante da edificação promovendo a presença trincas no terreno, muros e edificação, além de afundamento pontual em extremidade de pavimento mais próximo a crista do talude.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250218-122824.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com edificações de alta vulnerabilidade estrutural sobre taludes, onde foram observados as seguintes feições: trincas na moradia e muros, árvores inclinadas, afundamento de estrutura de concreto e processos erosivos ativos. Supõem-se que o processo de afundamento está associado ao maior aporte de água neste trecho (o cano de descarga de piscina se encontra direcionado a área com afundamento).

GPS

Área analisada:

Área: 609,43 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

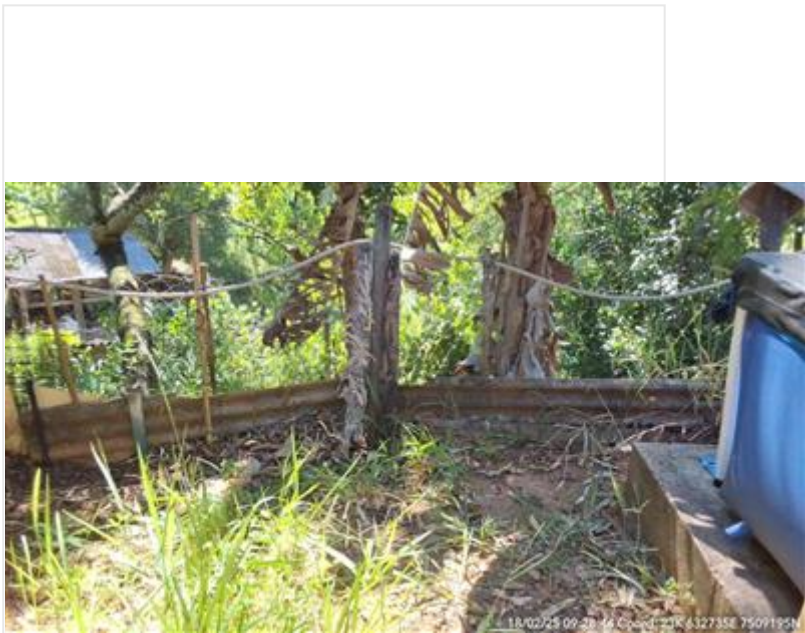


Foto1-20250218-122843.jpg

Descrição da foto1

Local onde há o direcionamento de água da piscina na crista do talude, próximo a trecho onde há o afundamento pontual no imóvel.

Foto2



Foto2-20250218-123143.jpg

Descrição da foto2

Detalhe para área da edificação mais próxima a crista do talude de corte a jusante, onde foram identificadas feições de movimentação no terreno: trincas no muro e pavimento; afundamento (próximo a lixeira).