



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 18, 2025, 9:37:08 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

12

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__12

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 712

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250218-130848.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:

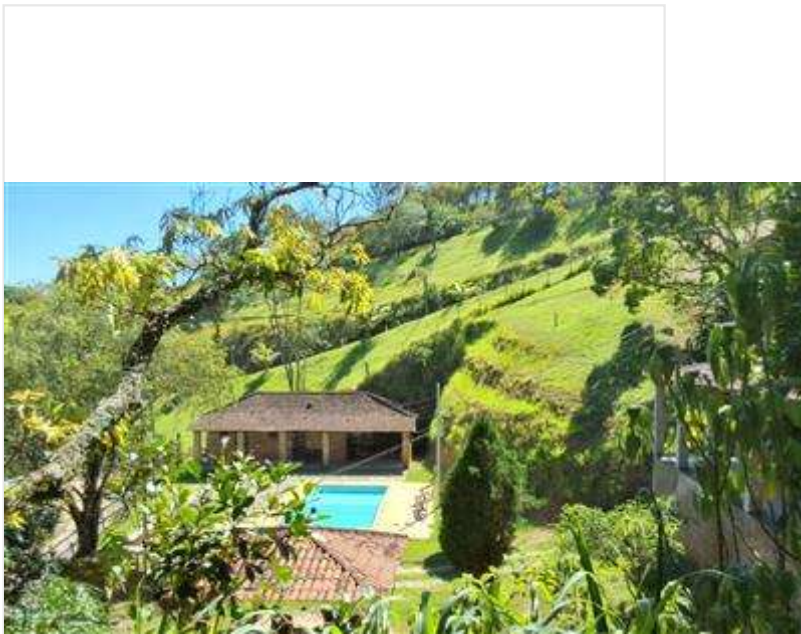

Foto_cort_mult-20250218-124549.jpg

Descrição do terreno:

Área de cortes múltiplos cobertos por vegetação rasteiras e espécies arbóreas esparsas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250218-124030.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250218-124209.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250218-124256.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250218-124312.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Feições erosivas ativas em talude de corte verticalizado, expondo solo em alguns trechos.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada por fora da edificação devido a ausência de morador.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada por fora da edificação devido a ausência de morador.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250218-115855.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por assentamento de edificações de baixa vulnerabilidade estrutural junto a taludes de cortes verticalizados onde foram observadas feições erosivas. Há sistema de canaletas restrita a porção superior da encosta.

GPS

Área analisada:

Area: 4,326.86 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250218-123729.jpg

Descrição da foto1

Visada de uma das edificações inseridas no setor. Detalhe para talude baixo e verticalizado na lateral direita da imagem.

Foto2



Foto2-20250218-124628.jpg

Descrição da foto2

Visada de trecho de talude escavado onde há maior concentração de feições erosivas, próximo a edificação.

Foto3



Foto3-20250218-124650.jpg

Descrição da foto3

Presença de sistema de canaletas restrito a trecho superior da encosta (canto superior esquerdo da imagem).

