



FICHA DE CAMPO

data_inicio

19 de fev. de 2025 09:19:39

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

14

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__14

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 312

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

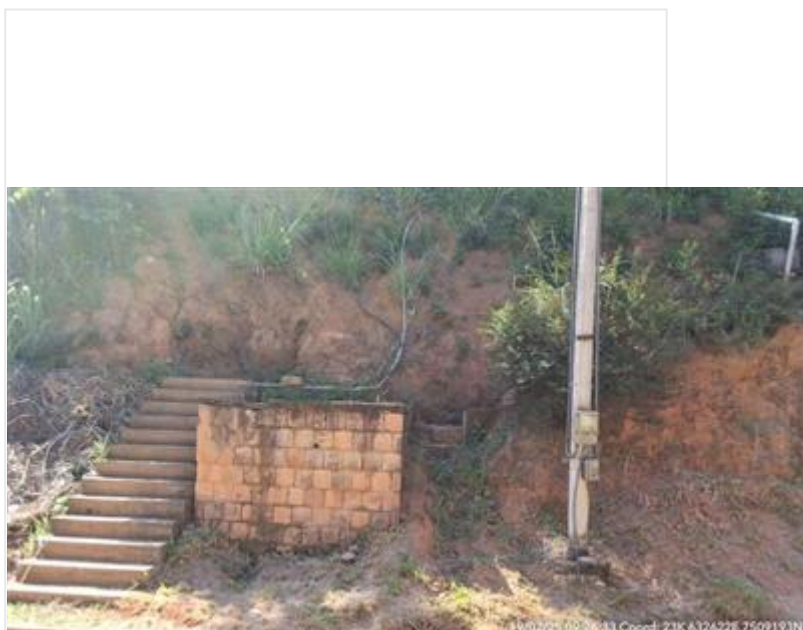

Foto_acesso-20250219-122633.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:

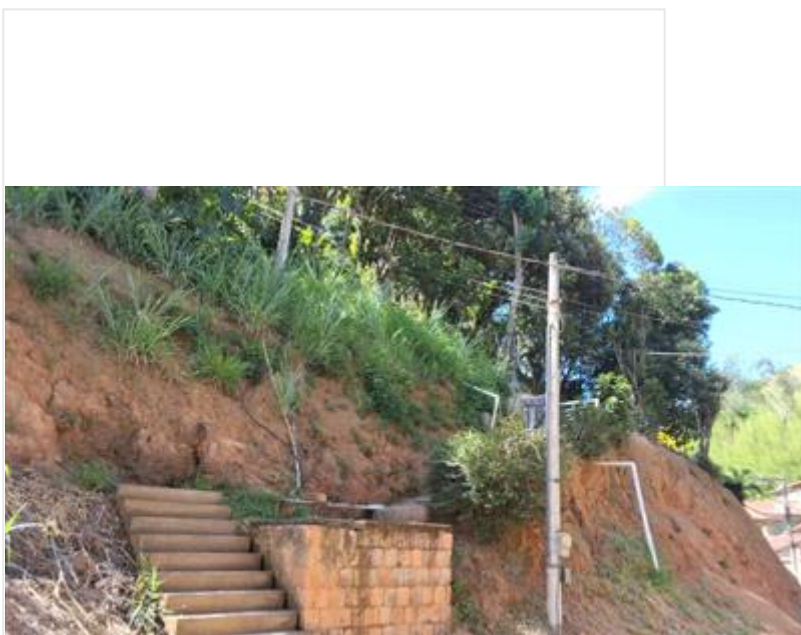

Foto_cort_mult-20250219-122654.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos subverticalizados.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com a presença de blocos de rocha subangulares.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250219-122451.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**


Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa

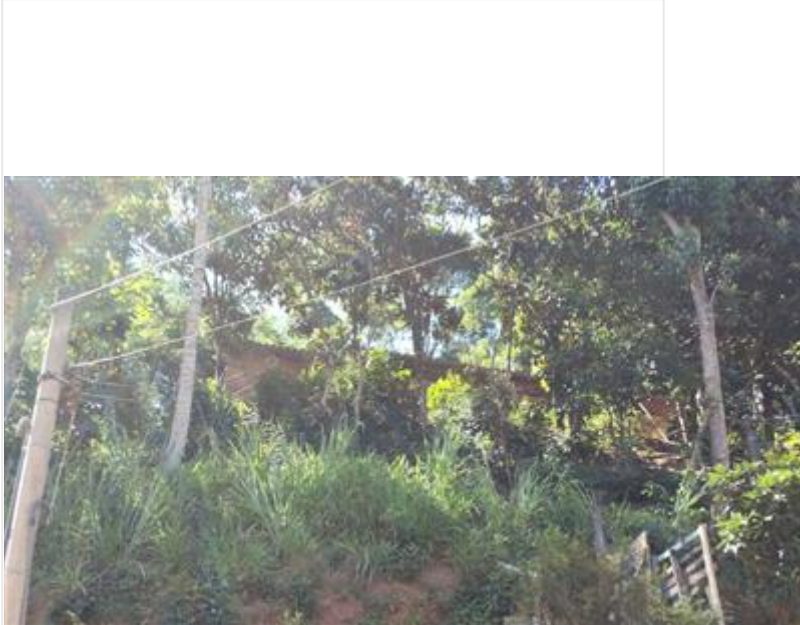

Foto_talude_casa-20250219-123011.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250219-122537.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250219-122720.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250219-122736.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250219-122825.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250219-122857.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar deflagrado em crista de talude a jusante de edificação, em 2024, com material mobilizado para via.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250219-122819.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250219-122601.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por taludes de cortes verticalizados onde dispõe-se edificação de média vulnerabilidade estrutural. Feições de movimentação de massa foram observadas: cicatrizes de deslizamento, processos erosivos ativos e sulcos. Há histórico de recorrência de deslizamentos na área.

GPS

Área analisada:

Área: 1.204,98 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250219-122938.jpg

Descrição da foto1

Detalhe para a base do talude de corte a jusante de edificação onde foram observados blocos rochosos subangulares.

