



FICHA DE CAMPO

data_inicio

19 de fev. de 2025 09:44:17

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

15

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__15

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 275 a 279

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

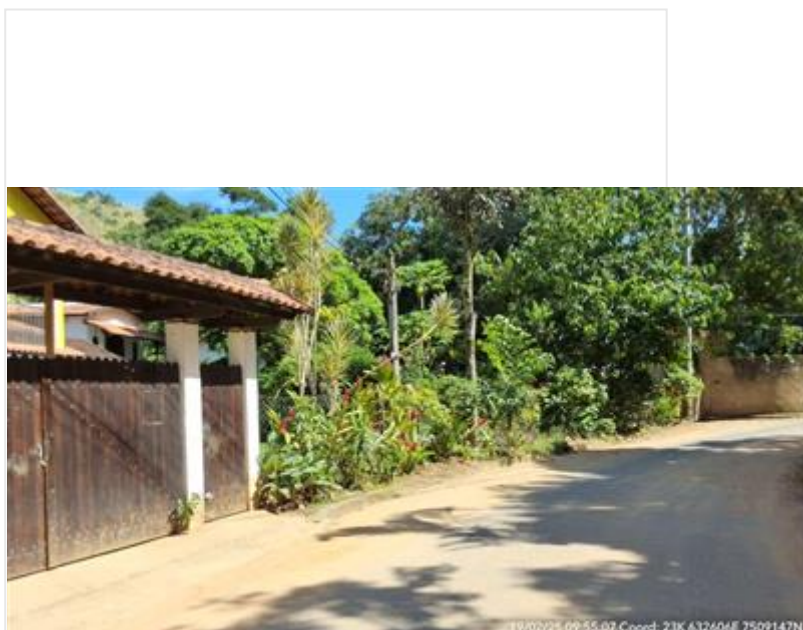

Foto_acesso-20250219-125506.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250219-114720.jpg

Descrição do terreno:

Taludes de cortes múltiplos com cobertura vegetal dada por vegetação rasteira e trechos de solo exposto; há edificações na base.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250219-124859.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250219-124934.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250219-125052.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250219-125116.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250219-124756.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250219-130846.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Observação de duas cicatrizes de deslizamento, lateralmente próximas, ocorridas em 2023; ocasionou o desabamento parcial de escada de acesso a uma das edificações.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250219-125154.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

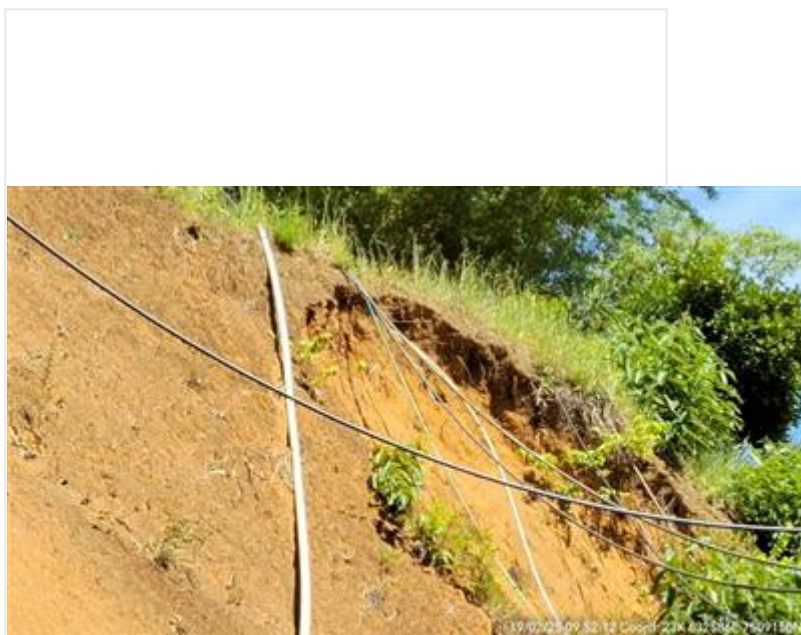

Foto_agua-20250219-125211.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por cortes múltiplos onde há edificações de média vulnerabilidade estrutural. No trecho há histórico de deslizamentos com atingimento de escada de acesso a uma das edificações e desabamento parcial da mesma, além da observação das seguintes feições: duas cicatrizes de deslizamento, ângulos negativos em trechos do talude e processos erosivos.

GPS

Área analisada:

Área: 2.048,45 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250219-125307.jpg

Descrição da foto1

Detalhe para escadaria de acesso próximo ao talude, impactada pelo material mobilizado de um dos deslizamentos ocorridos (estrutura foi reconstruída).

Foto2



Foto2-20250219-115448.jpg

Descrição da foto2

Visada da edificação de número 275 evidenciando a sua proximidade ao talude onde há solo exposto e feições erosivas ativas.

Foto3



Foto3-20250219-135005.jpg

Descrição da foto3

Visada característica do setor evidenciando o assentamento de edificações junto a taludes de cortes múltiplos. Destaca-se as duas cicatrizes de deslizamento aos fundos da casa amarela.