



FICHA DE CAMPO

data_inicio

19 de fev. de 2025 10:11:48

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

16

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__16

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Casemiro Alto, número 225

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250219-131337.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250219-131408.jpg

Descrição do terreno:

Taludes de cortes múltiplos, sendo: parte dele, a S-SE, com muros com suposta função de contenção e a N-NW com vegetação rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250219-131425.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250219-131549.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250219-131459.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em muros**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250219-113822.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250219-131...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250219-131735.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250219-131718.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250219-131701.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar deglgrado a cerca de 3 anos atrás, na crista de encosta, adjacente a edificações. Processos erosivos próximos as moradias foram identificados.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250219-131651.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Noi foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Noi foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Foto da presença de água:

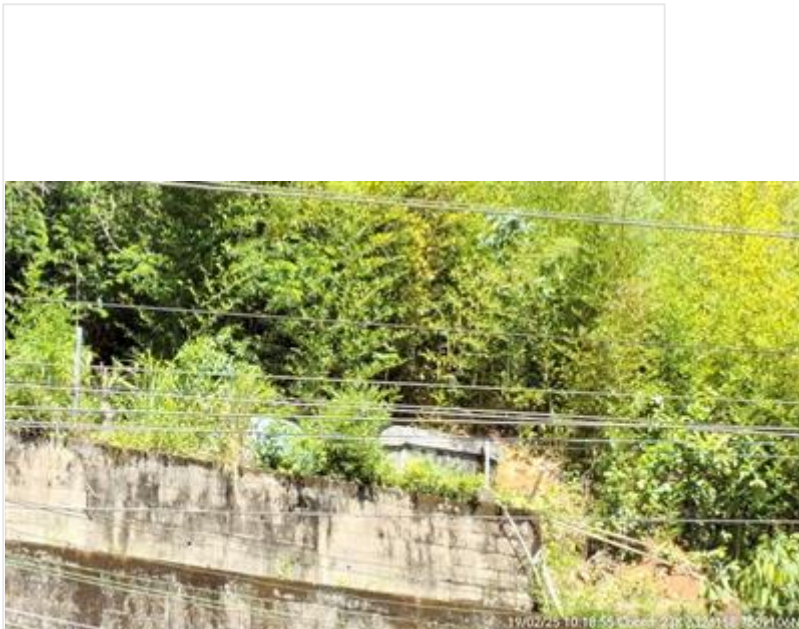

Foto_agua-20250219-131854.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificação de média vulnerabilidade estrutural construída em base de talude de corte. Foram observadas as seguintes feições de instabilidade: cicatriz de deslizamento (adjacente a edificação, a cerca de 10 metros), trinca vertical em muro com suposta função de contenção, ângulos negativos e processos erosivos junto a crista do talude aos fundos da moradia.

GPS

Área analisada:

Área: 1.590,99 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Revisar - Trinca no terreno (DT)

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250219-132944.jpg

Descrição da foto1

Visada de trecho do talude aos fundos de edificação onde foram observadas feições erosivas.