



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 19, 2025, 10:31:27 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

17

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__17

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto do Casemiro, número 278

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

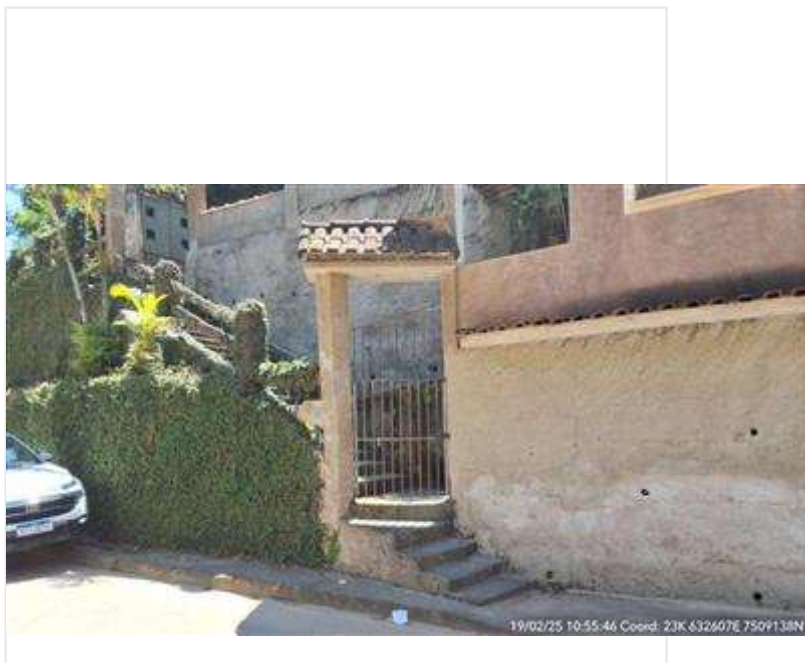

Foto_acesso-20250219-135545.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250219-133656.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250219-135528.jpg

Descrição do terreno:

Taludes de cortes múltiplos e escalonados em base encosta, alguns com muros com suposta função de contenção.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250219-133458.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250219-133812.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250219-135458.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250219-135452.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250219-135223.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250219-135315.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250219-133425.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250219-133445.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250219-133438.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em trecho superior da encosta, onde há o talude de corte mais elevado do setor; cicatriz de deslizamento correu a cerca de 5 metros da edificação.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250219-133525.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250219-133556.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural em taludes de cortes múltiplos, muitos deles sobrepostos por muros com suposta função de contenção. No local foram observadas as seguintes feições de instabilidade: ângulos negativos, cicatriz de deslizamento, trincas no muro e moradia. Salienta-se que as feições associadas ao movimento de massa se encontram distantes da edificação, a cerca de 5 m.

GPS

Área analisada:

Area: 1,715.12 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250219-134728.jpg

Descrição da foto1

Visada do local onde houve o deslizamento em talude de corte. Detalhe para a distância do talude a edificação, a mais de 5 metros de distância.