



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 20, 2025, 9:06:07 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

18

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__18

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 182

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

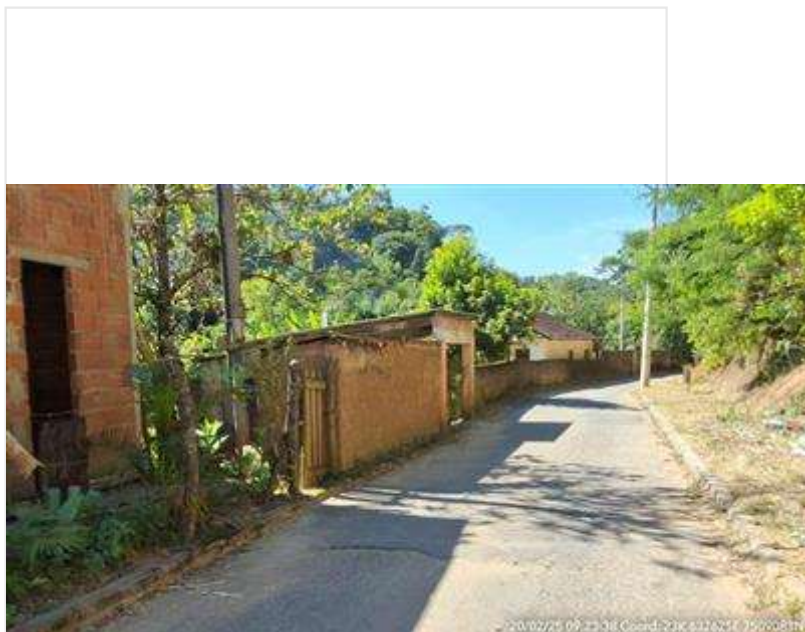

Foto_aceso-20250220-122337.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:

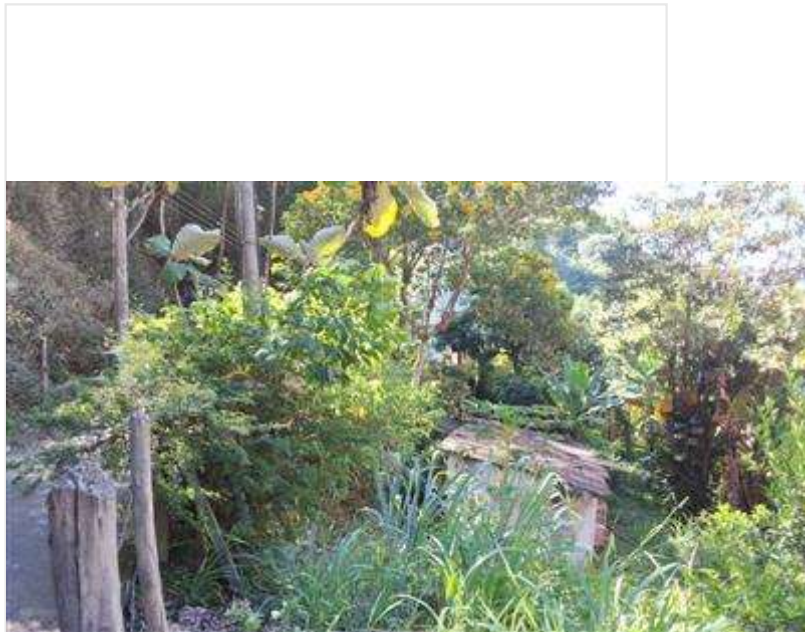

Foto_cort_un-20250220-121202.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte único coberto por vegetação rasteira e esparsa; na crista do talude, distância nula, há via asfaltada.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual sob aterro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250220-121505.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250220-121443.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250220-120638.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250220-121755.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250220-120...

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em crista de talude de corte levando ao calapso parcial do meio fio de via asfaltada.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250220-122036.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250220-123003.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por talude de corte onde há, na crista, via de acesso asfaltada e, na base, a cerca de 1,5m edificações de alta vulnerabilidade estrutural. Observou-se a ocorrência de um deslizamento com calapso parcial de meio fio da via, direcionado a edificação, sem danos aparentes (cicatriz encoberta por vegetação embora seja possível a observação do processo). Atenta-se ainda a proximidade ao setor MD_SantaRosa_254_DS_TB__16, em que foram observadas feições de instabilidade associados a processos de maior magnitude.

GPS

Área analisada:

Area: 1,129.23 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok