



FICHA DE CAMPO

data_inicio

20 de fev. de 2025 09:52:16

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

19

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__19

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Tiburcio Lima, número 1977

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250220-131017.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:

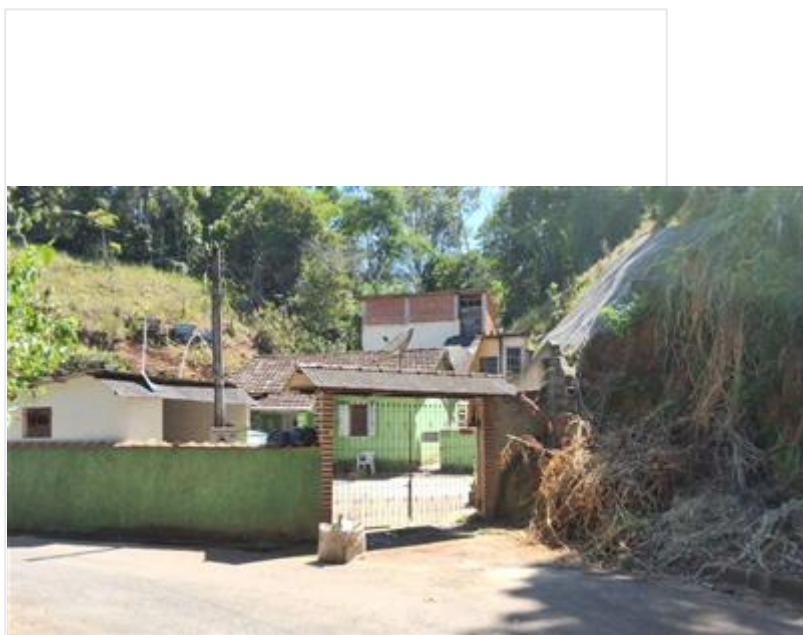

Foto_cort_mult-20250220-131023.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos com cerca de 8 m de altura, em terreno encaixado em linha de drenagem. Uma das vertentes, direita da foto, possui contenção e a outra vertente, a esquerda da imagem, não possui contenção.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com a presença de blocos angulares.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250220-130454.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250220-130328.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250220-131033.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas em muros**
- **Trincas no terreno**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250220-125420.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250220-125431.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250220-125457.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250220-130351.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observados processos erosivos ativos em ambas as vertentes.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250220-130739.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por terreno encaixado em drenagem, com taludes de cortes verticalizados e assentamento de edificações com variação na vulnerabilidade estrutural de média a alta, média na vertente SE do talude e alta na vertente NW. Destaca-se que uma das vertentes no setor, a SE, possui contenção e a outra vertente, a NW, apresenta feições erosivas ativas.

GPS

Área analisada:

Área: 1.642,38 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Revisar risco (DT)

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250220-130412.jpg

Descrição da foto1

Visada de trecho de vertente com intervenção de suposta função de contenção. Detalhe para a porção superior, não abrangida pela intervenção, com a presença de feições erosivas ativas e ausências de redes de drenagem no topo.

Foto2



Foto2-20250220-130630.jpg

Descrição da foto2

Lateral de edificação onde há trecho do talude não contemplado por intervenção de contenção. Blocos rochosos angulares e feições erosivas ativas foram observadas. Detalhe para trecho concretado, em base de talude, ausente de drenos.

Foto3

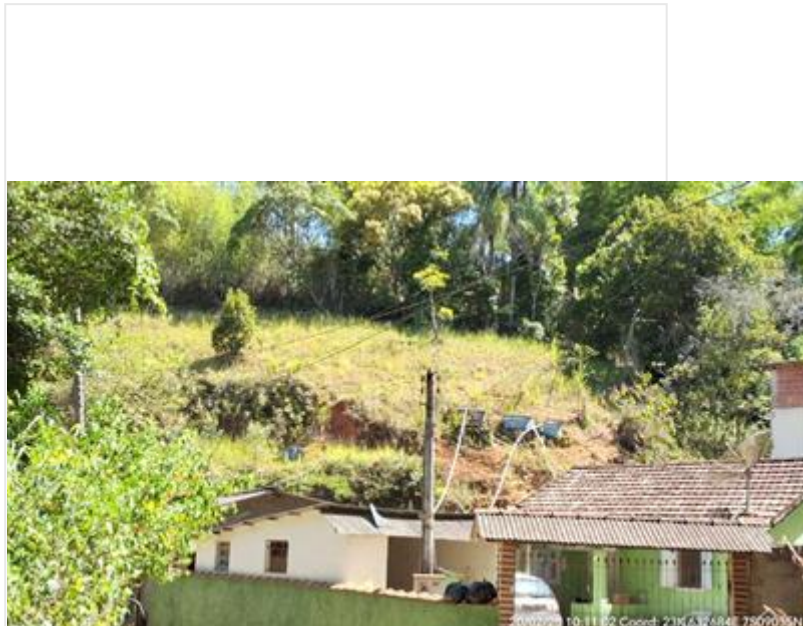


Foto3-20250220-131101.jpg

Descrição da foto3

Visada característica da vertente do setor ausente de intervenções de contenção, onde também foram observadas feições erosivas.