



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 20, 2025, 10:19:13 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

20

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__20

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Tiburdio Lima, número 102

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250220-132200.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250220-132249.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos com assentamento de edificação de média vulnerabilidade estrutura.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de blocos rochosos no talude a jusante.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250220-132437.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250220-132345.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250220-133046.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:

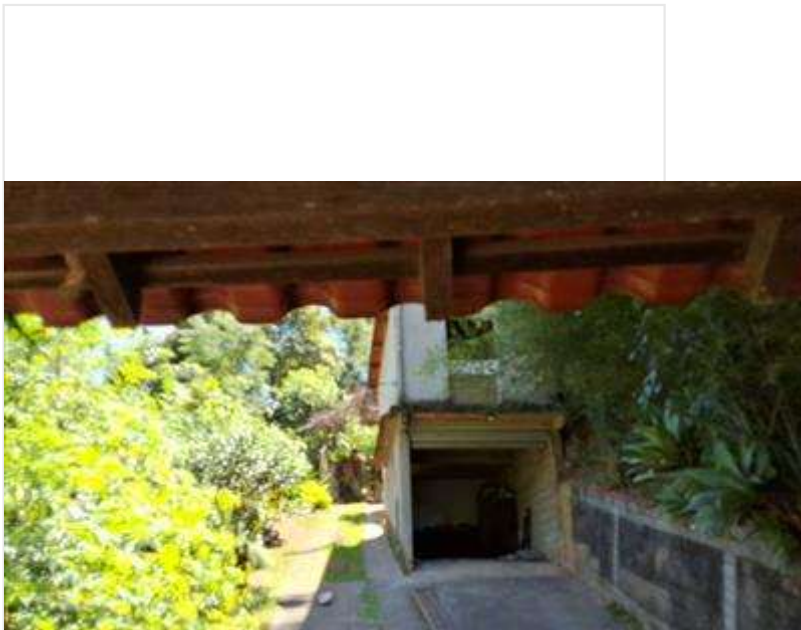

Foto_vulnerabilidade-20250220-133022.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250220-132505.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados processos de movimentos de massa no local, porém foram identificadas feições erosivas ativas. Ressalta-se que morador informou que a 5 anos ocorreu um deslizamento que atingiu a garagem; não foram identificadas indícios em campo.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada por fora da edificação devido a inviabilidade de acesso pelo morador.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada por fora da edificação devido a inviabilidade de acesso pelo morador..

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250220-132401.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por assentamento de edificações junto a taludes de cortes verticalizados onde foram identificadas feições de processos erosivos ativos. Ressalta-se que morador relatou a ocorrência pretérita de deslizamento próximo a sua garagem porém não foram identificados indícios do relatado.

GPS

Área analisada:

Area: 843.16 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250220-133105.jpg

Descrição da foto1

Visada de trecho onde morador relata ter ocorrido o deslizamento pretérito. Atenta-se que talude encontra-se vegetado, não sendo observado a presença de feições de instabilidade neste trecho.