



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 24, 2025, 11:00:50 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

21

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__21

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Tiburcio Lima, número101, casa 01

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_ acesso-20250224-140136.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:

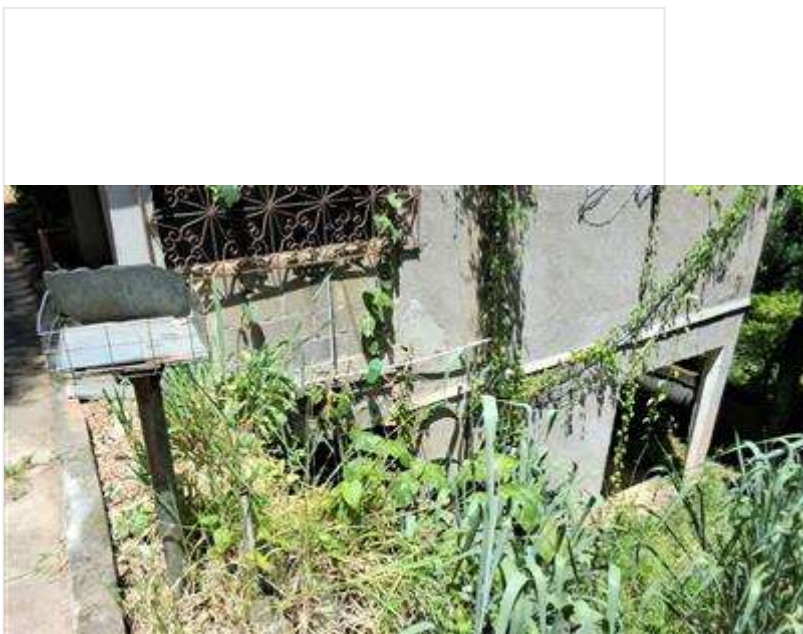

Foto_cort_un-20250224-140306.jpg

Descrição do terreno:

Corte verticalizado, parcialmente coberto por muro de blocos de concreto (ausente de dreno), com edificação construída na base.

Material predominante:

- **Aterro**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Aterro sobre solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250224-140345.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250224-121051.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250224-140535.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250224-140552.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250224-140626.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250224-140745.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

O colapso de pequena estrutura, similar a um patamar de meio fio sobre crista de talude, foi identificado embora não tenha sido observada cicatriz. Ausência de morador impossibilitou maiores informações e visualização do ocorrido.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Foto da presença de água:

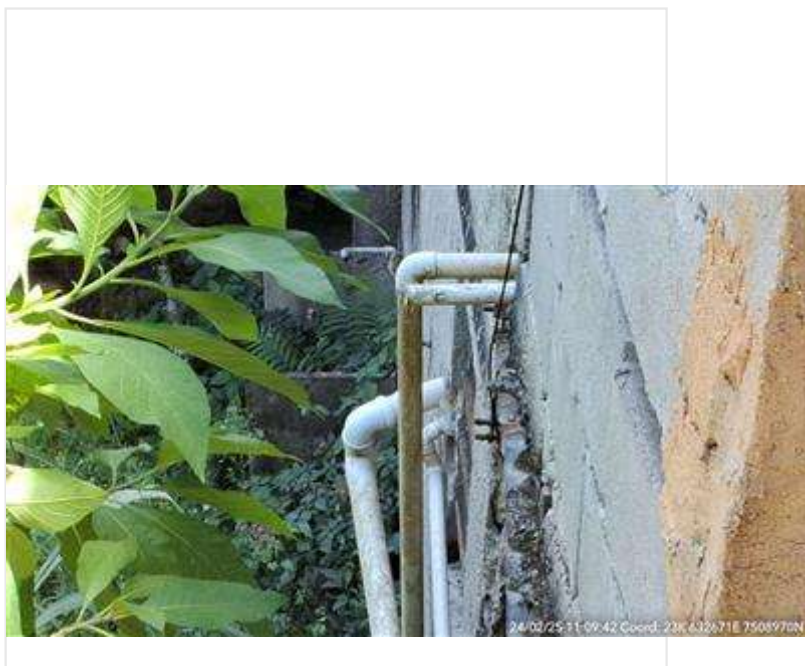

Foto_agua-20250224-140941.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificação de média vulnerabilidade estrutural construída junto a talude verticalizado. Foi identificado o calapso de pequena estrutura de concreto, similar a um meio fio, além de trincas em muro, ambos construídos sobre crista do talude. Não foram identificadas outras feições de instabilidade no local.

GPS

Área analisada:

Area: 213.84 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok