



FICHA DE CAMPO

data_inicio

24 de fev. de 2025 11:13:24

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

22

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__22

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Tiburcio Lima, número 34

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

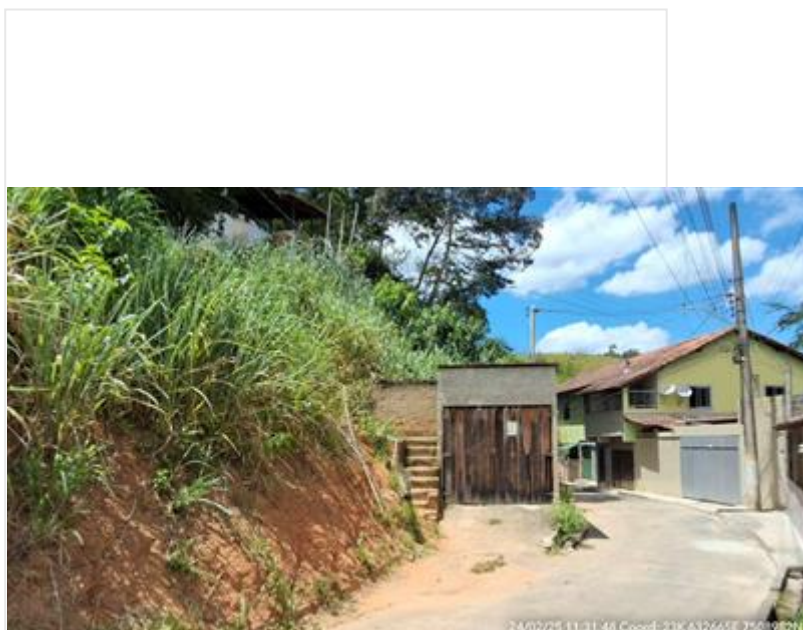

Foto_acesso-20250224-143148.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250224-142835.jpg

Descrição do terreno:

Local de cortes múltiplos com variação entre cortes verticalizados e subverticalizados.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de blocos subangulares na base do talude (jusante).

Foto do material predominante:



Foto_material-20250224-142706.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250224-142605.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250224-142536.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:

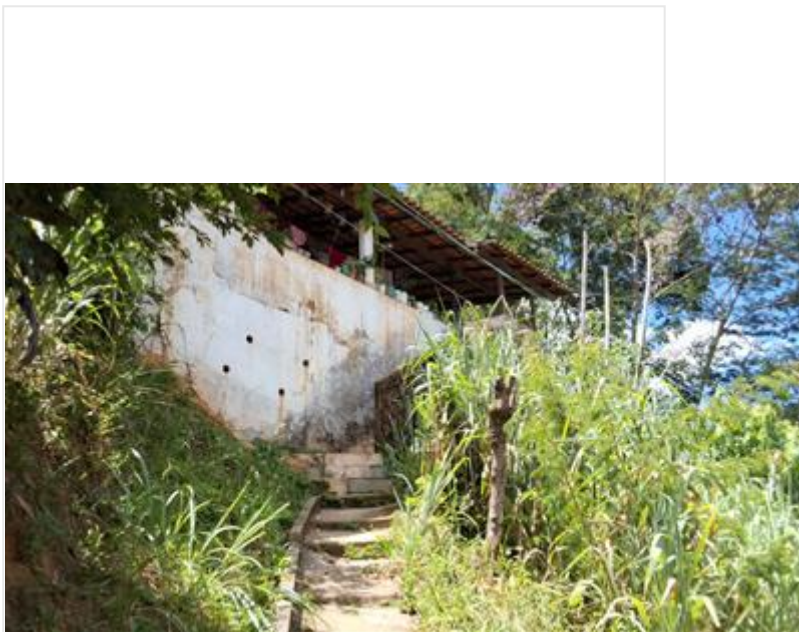

Foto_vulnerabilidade-20250224-142522.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Trincas no terreno**
- **Trincas em moradias**
- **Trincas em muros**
- **Descalçamento**
- **Muros/ paredes abaulados**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250224-141846.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250224-142319.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250224-141643.jpg

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20250224-142248.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250224-142729.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250224-141628.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250224-142741.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250224-142750.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024, no talude a jusante, ocasionando a queda de poste e descalçamento do pavimento de acesso a moradia (sob a crista do talude). Posterior a este movimento, foi descrito por moradora a aparição de trincas no terreno e no muro.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250224-142801.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

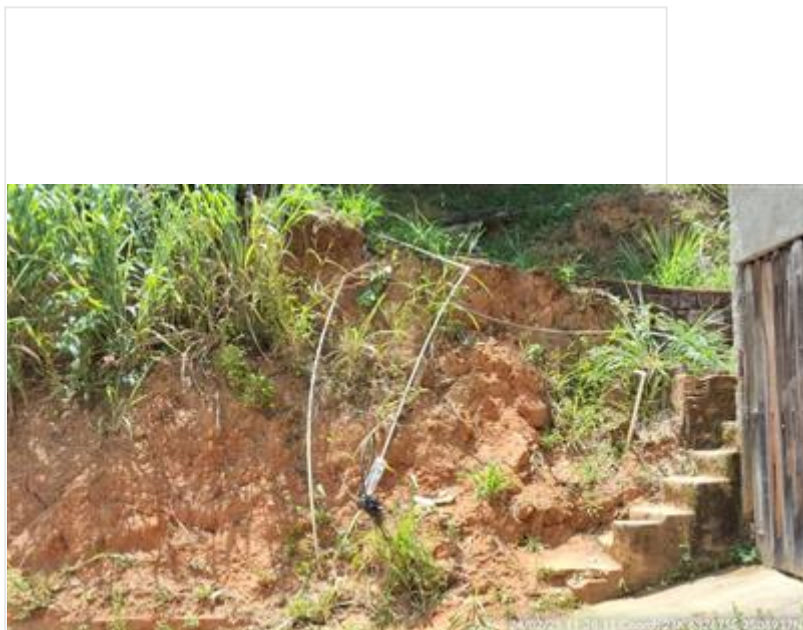

Foto_agua-20250224-142811.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de alta vulnerabilidade estrutural construídas a distâncias nulas de taludes verticalizados a subverticalizados. Observou-se cicatriz de deslizamento ocorrido em 2024, além de descalçamento de acesso construído sobre o talude, feições erosivas ativas, trincas contínuas em pavimento de área externa e em paredes da edificação e pontos de afundamento. Destaca-se a presença de muro com função de contenção de talude sobre o qual a moradia se encontra; identificou-se o abaulamento de sua estrutura além da presença de trincas diagonais de considerável abertura e deslocamento.

GPS

Área analisada:

Área: 1.295,68 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250224-142445.jpg

Descrição da foto1

Muro com suposta função de contenção do talude, sobre o qual encontra-se edificação. Detalhe para as trincas diagonais de aberturas consideráveis e para o abaulamento de sua estrutura.

Foto2



Foto2-20250224-142919.jpg

Descrição da foto2

Visada de trecho onde houve o deslizamento (2024). Detalhe para a cicatriz do processo e feições erosivas, para a proximidade das edificações aos cortes verticalizados e, porção superior direita da imagem, muro de contenção com evidências de movimentação.

