



FICHA DE CAMPO

data_inicio

24 de fev. de 2025 14:29:26

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

23

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__23

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 143

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

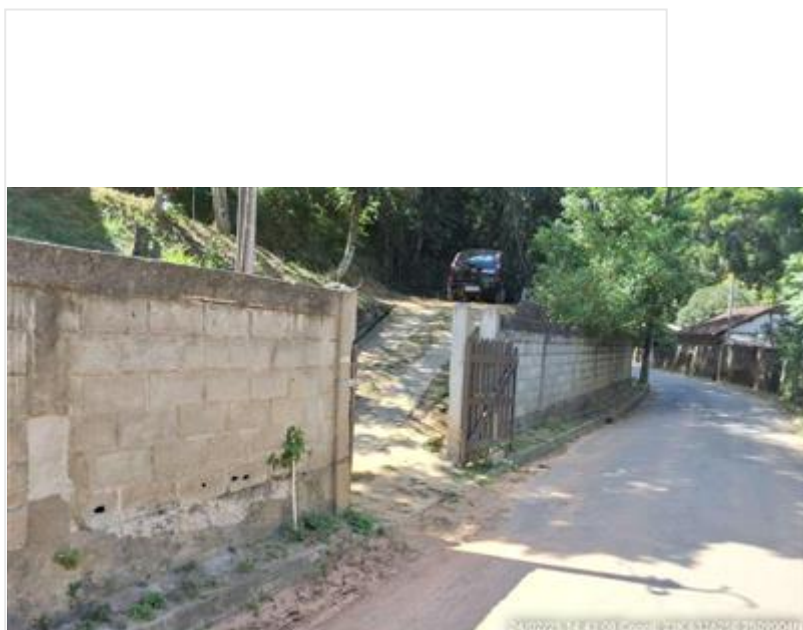

Foto_acesso-20250224-174307.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250224-173059.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos inclinados com edificações de média vulnerabilidade estrutural. Cortes verticalizados em taludes a montante de moradias e, de forma predominante, no talude a jusante, inclinações próximas a 70°.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com trechos de maior umidade associados ao direcionamento de águas realizado pelo morador.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250224-173049.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250224-173137.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250224-173202.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250224-173220.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Estrutura colapsada**
- **Trincas em muros**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Muros inclinados**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250224-173237.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250224-174114.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250224-173256.jpg

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250224-174252.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250224-174125.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250224-175...

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250224-173811.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250224-174144.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250224-173410.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024, levando ao desabamento de muros e aproximação de edificação a crista de talude.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250224-174030.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250224-174203.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural junto a dois taludes de corte escalonados: a montante, verticalizados; a jusante da edificação, com cerca de 70°, onde houve deslizamento, em 2024, com colapso de muro e aproximação de moradia a sua crista. Outras feições de instabilidade foram identificadas: processos erosivos, trincas contínuas no terreno, moradia e no muro, afundamentos, árvore inclinada, estrutura de muro colapsada, além de trechos do talude a jusante com maior umidade (direcionamento de água realizado por morador).

GPS

Área analisada:

Área: 841,41 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250224-174542.jpg

Descrição da foto1

Visada característica do setor onde observa-se: cicatriz com colapso de muro e aproximação da edificação a crista(lateral direita da imagem), e parte remanescente das estruturas desabadas com ferragem exposta a oxidação.