



FICHA DE CAMPO

data_inicio

24 de fev. de 2025 15:42:38

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

25

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__25

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 39

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

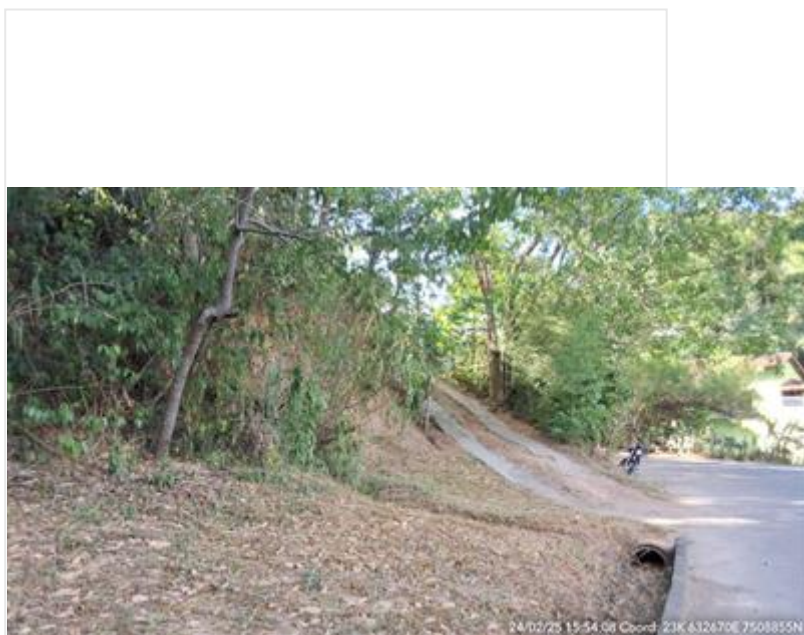

Foto_acesso-20250224-185406.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250224-184932.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos no terreno: verticalizados (laterais) a subverticalizados (fundos).


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:

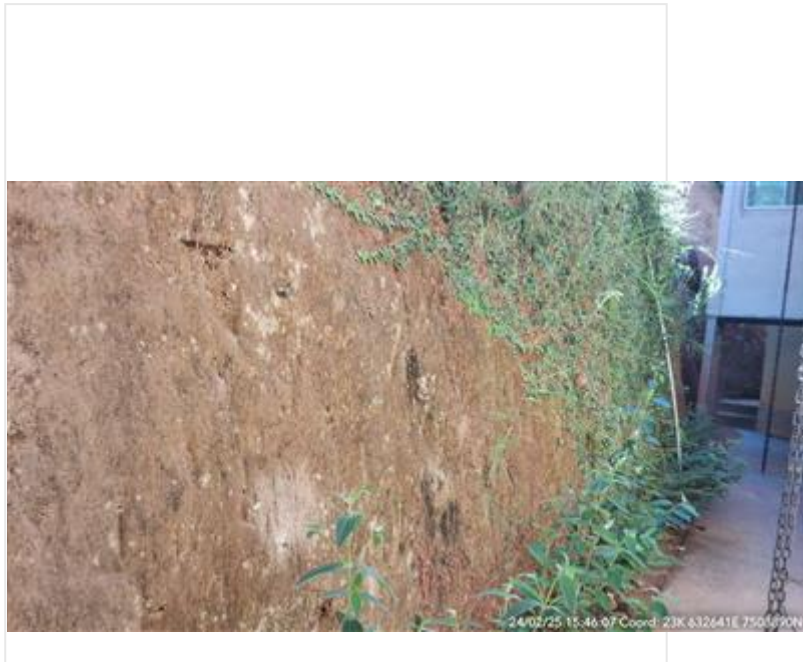

Foto_material-20250224-184606.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250224-184553.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250224-184908.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:

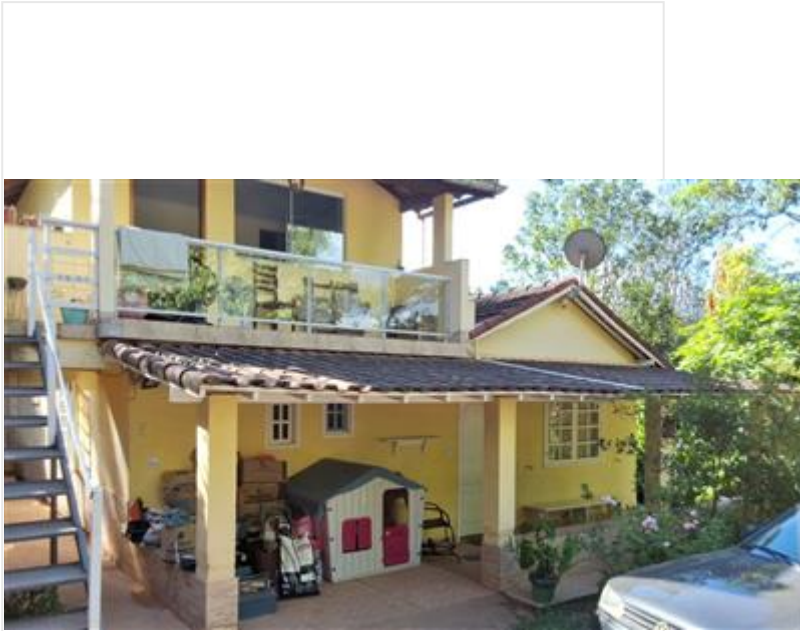

Foto_vulnerabilidade-20250224-184834.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250224-184703.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250224-184642.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250224-184726.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Dois deslizamentos associados ao setor: em 2023, com impacto a edificação e sem danos; e outro 2024, com colapso de escada e danos estruturais a parte da edificação.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250224-184634.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250224-184824.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificação de média vulnerabilidade construída junto a taludes de cortes verticalizados a subverticalizados, com histórico de dois deslizamentos: 2023, com impacto a edificação e sem danos; 2024, com colapso de escada e danos estruturais restritos a parte da edificação.

GPS

Área analisada:

Área: 1.186,83 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250224-184805.jpg

Descrição da foto1

Visada de trecho onde ocorreu o deslizamento em 2024 com colapso de escadaria (já refeita) e surgimento de trincas restritas a este trecho da edificação. Cicatriz ocultada por cortes recentes no talude.