



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 13, 2025, 9:46:23 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

3

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Araribóia, número 9

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250213-125019.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

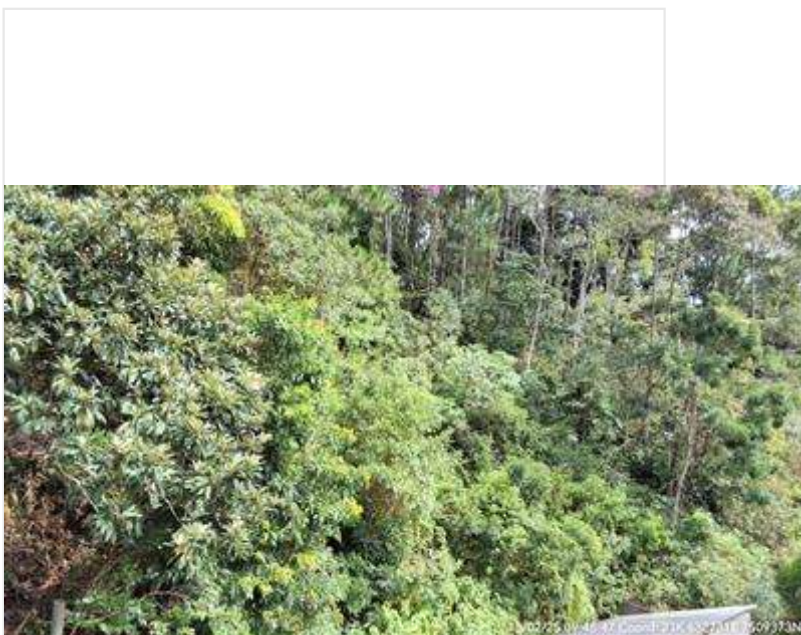

Foto_encos_nat-20250213-124646.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250213-124652.jpg

Descrição do terreno:

Encosta com corte único (subverticalizado) em sua base; edificação a distância nula da base do talude.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual observado na cicatriz de deslizamento. Talude densamente vegetado, impossibilitando uma melhor caracterização.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-125141.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-124705.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-124951.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250213-124904.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250213-125125.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento deflagrado em meio a talude, aos fundos de edificação.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250213-124851.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-124721.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por deslizamento planar deflagrado em trecho de talude de corte, a pequena distância de edificação. Ressalta-se que a análise foi realizada pela parte externa do imóvel devido a ausência de morador, não sendo observadas outras feições de instabilidade no terreno; há histórico de deslizamentos na área.

GPS

Área analisada:

Area: 732.62 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok