



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 17, 2025, 11:25:41 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

5

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, entre os números 945 e 1055

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250217-143032.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70

Foto da encosta natural:

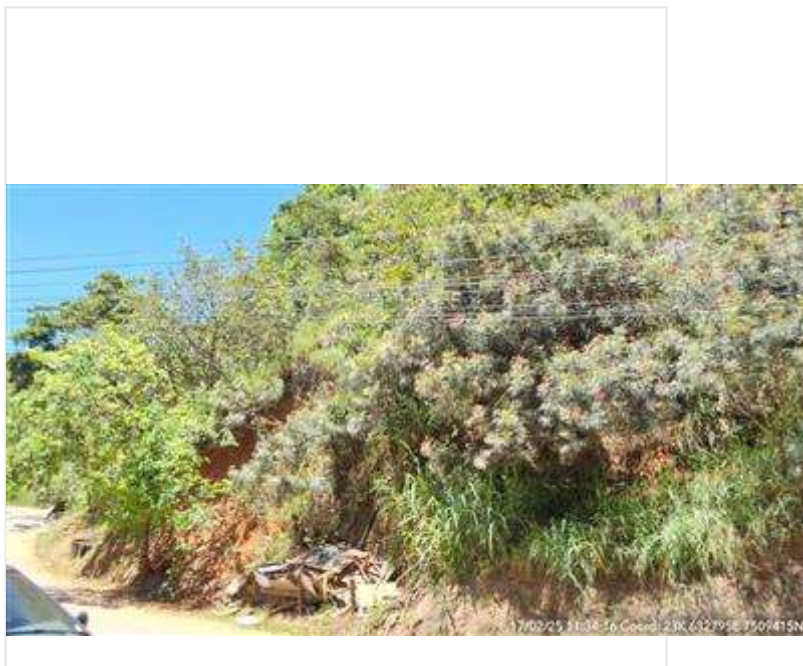

Foto_encos_nat-20250217-143416.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com cicatrizes de deslizamentos atingindo a via.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Tálus**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual bastante compactado.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250217-143050.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250217-143147.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250217-143350.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250217-143118.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250217-143105.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250217-143319.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processos deflagrados em encosta natural com atingimento de via.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250217-143255.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250217-142754.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por trecho de encosta íngreme com cicatrizes de deslizamentos voltados para a via, além de outras feições de instabilidade no terreno como ângulos negativos e processos erosivos; edificações a mais de 6 metros da base. Atenta-se para lineamentos característicos de rastejo na porção superior da encosta, observadas em imagem aérea.

GPS

Área analisada:

Area: 2,864.34 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok