



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 17, 2025, 11:57:37 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

6

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__6

Informações de localização:

● Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, em frente ao número 945

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:

● Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250217-150815.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:

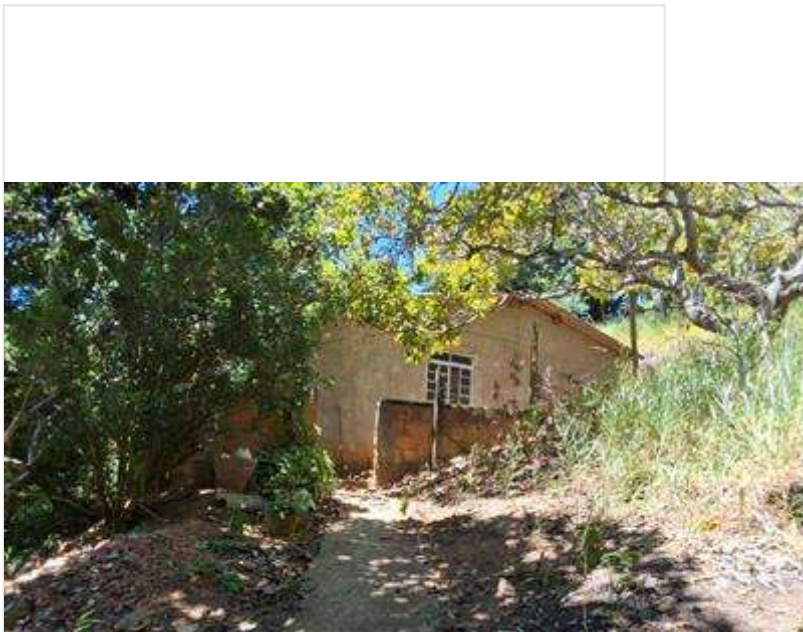

Foto_cort_mult-20250217-150456.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos, com taludes de pequeno porte (cerca de 3 m de altura).

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250217-150416.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250217-145914.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250217-150532.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250217-150320.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250217-150335.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250217-150230.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250217-150238.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processo deflagrado em talude de pequeno porte, nos fundos de imóvel, além de processos erosivos ativos.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250217-150250.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

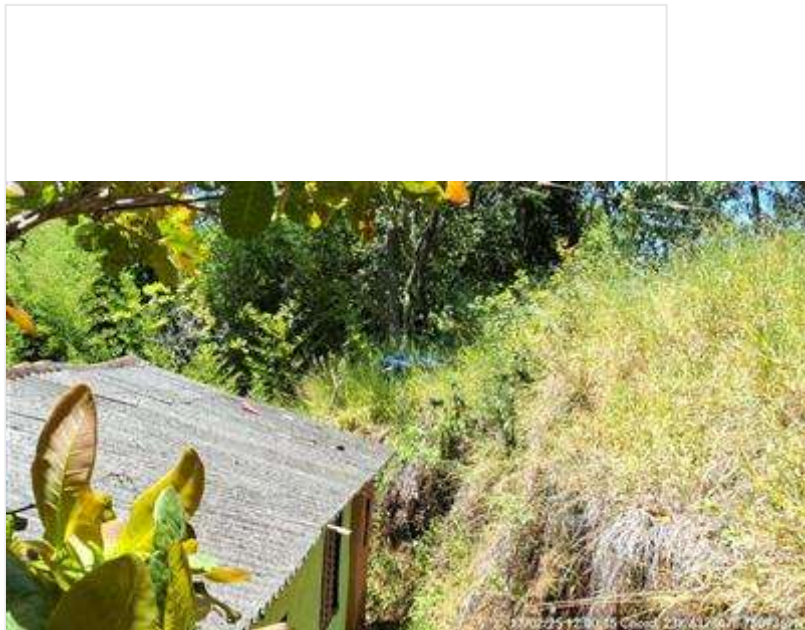

Foto_agua-20250217-150014.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por terreno com taludes de pequeno porte, cerca de 3 metros de altura, onde encontram-se edificações de alta vulnerabilidade estrutural. Feições erosivas e pequena cicatriz de deslizamento foram observadas.

GPS

Área analisada:

Area: 2,214.34 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok