



FICHA DE CAMPO

data_inicio

17 de fev. de 2025 13:17:55

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

7

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, em frente ao número 263

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

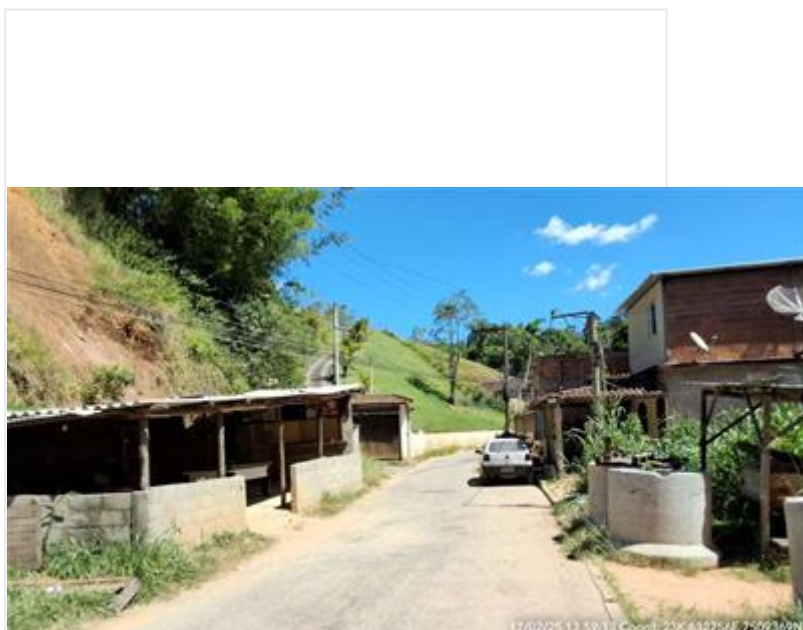

Foto_acesso-20250217-165913.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:

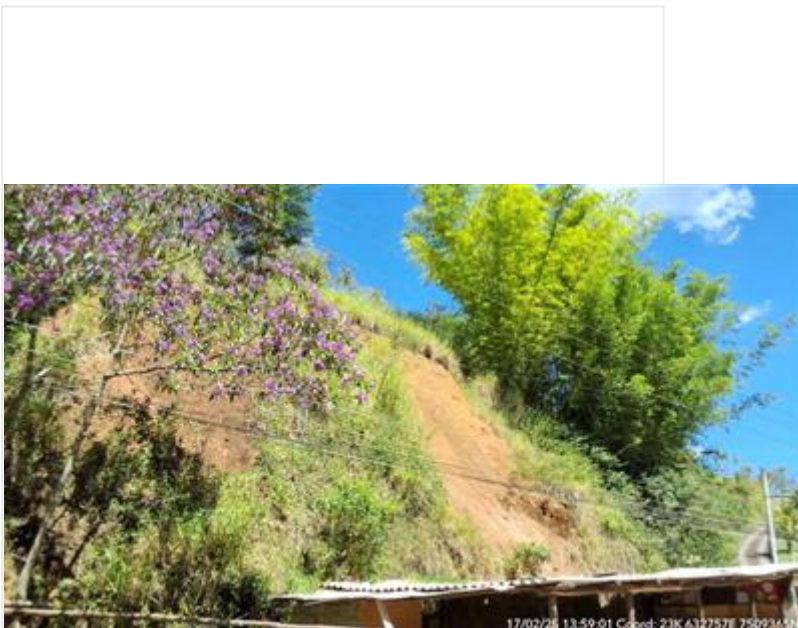

Foto_encos_nat-20250217-165900.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250217-165846.jpg

Descrição do terreno:

Encosta com corte único em sua base, onde assenta-se uma edificação (bar).

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250217-165938.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250217-165952.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250217-170009.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250217-170036.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250217-170050.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamentos planares deflagrados em meio ao talude, um projetado para a edificação e outro em sua lateral. Há ainda uma terceira, a montante das cicatrizes citadas, observadas por imagem aérea.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250217-170058.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250217-170202.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Sirenes**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por talude de corte único onde há, junto a sua base, a distância nula, uma edificação de alta vulnerabilidade estrutural. Foram observadas três cicatrizes de deslizamento no talude, além feições erosivas. Ressalta-se que o local possui histórico de deslizamento com atingimento.

GPS

Área analisada:

Área: 674,59 Metros quadrados



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

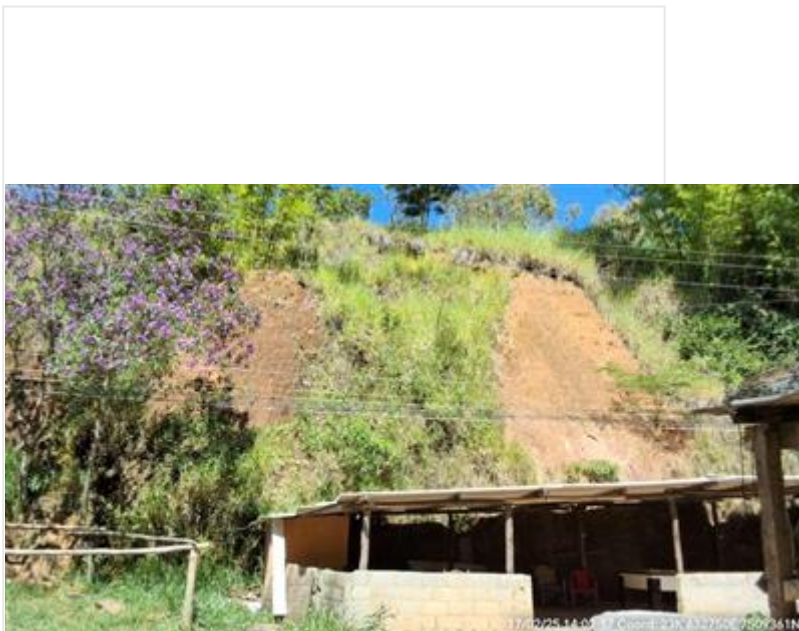


Foto1-20250217-170256.jpg

Descrição da foto1

Visada característica do setor onde pode ser observada a edificação construída junto as cicatrizes de deslizamento.

