



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 17, 2025, 2:17:30 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

8

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 721

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

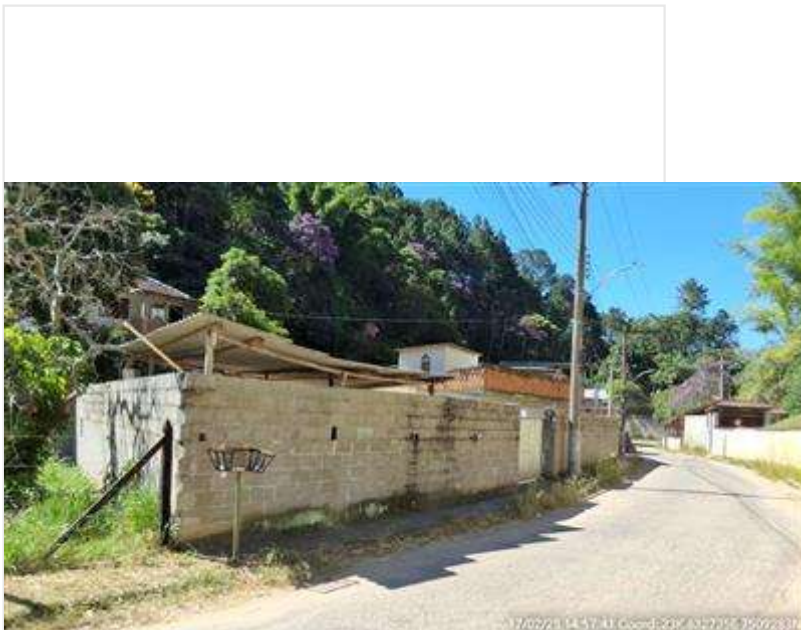

Foto_acesso-20250217-175740.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:

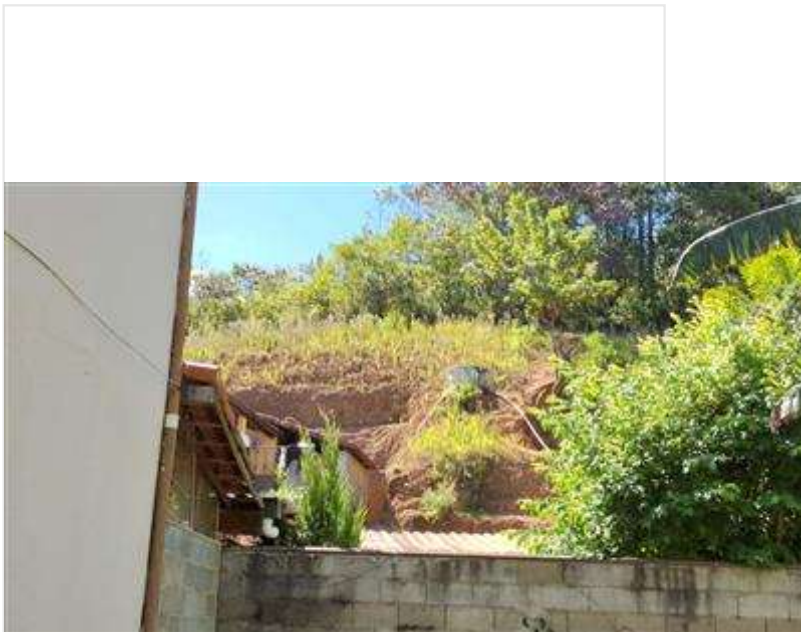

Foto_cort_mult-20250217-175400.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos de taludes para assentamento de edificações.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250217-175610.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250217-175559.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250217-175714.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Descalçamento**

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250217-175544.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250217-175519.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250217-175511.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Feições erosivas observadas ao longo de todo setor; na lateral nordeste, os processos estão aparentemente ativos.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250217-175623.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por taludes de corte onde assentam-se edificações de média a alta vulnerabilidade estrutural. Foram observadas feições erosivas, aparentemente ativas (restrita ao trecho a NE do setor), além de descalçamento inicial de passeio de acesso a uma das edificações e ângulo negativo.

GPS

Área analisada:

Area: 1,370.93 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok