



FICHA DE CAMPO

data_inicio

17 de fev. de 2025 15:20:54

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_SantaRosa_254

Setor:

9

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Alto Casemiro, número 708

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

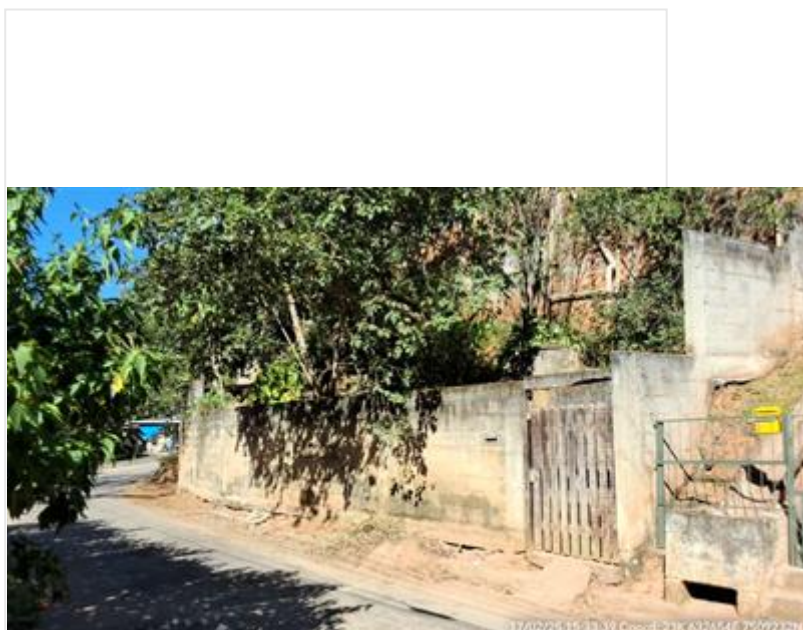

Foto_acesso-20250217-183338.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250217-182207.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos subverticalizados com assentamento de edificações no topo e base destes taludes.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250217-182221.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250217-182250.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250217-182322.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250217-182340.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Estrutura colapsada**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em moradias**
- **Descalçamento**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250217-182754.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250217-182419.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250217-182838.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250217-182503.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250217-182523.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250217-182403.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Foram identificados dois deslizamentos distintos: o primeiro, a jusante da edificação, a cerca de 5 metros, causando o desabamento parcial de muro com suposta função de contenção sem drenos; segundo, a montante da moradia, sem danos a mesma.

Foto do deslizamentos:

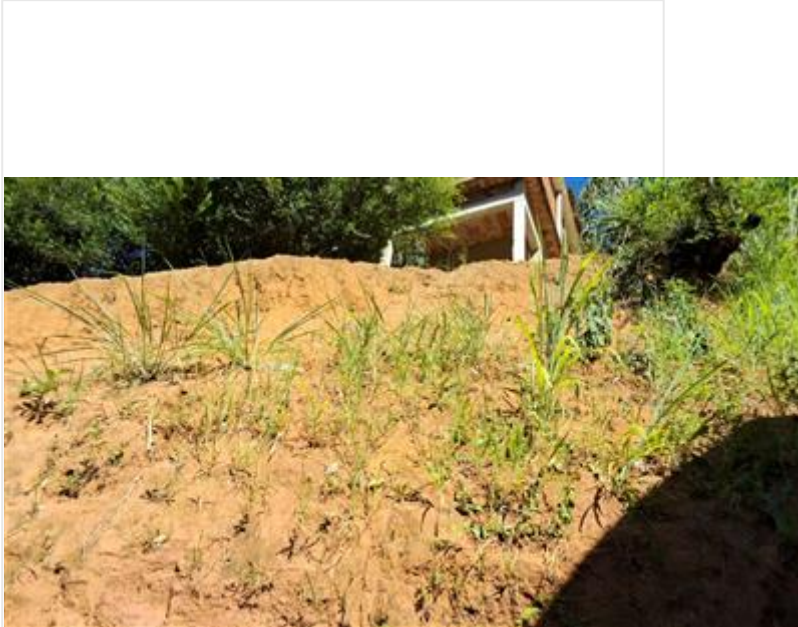

Foto_deslizamento-20250217-182454.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

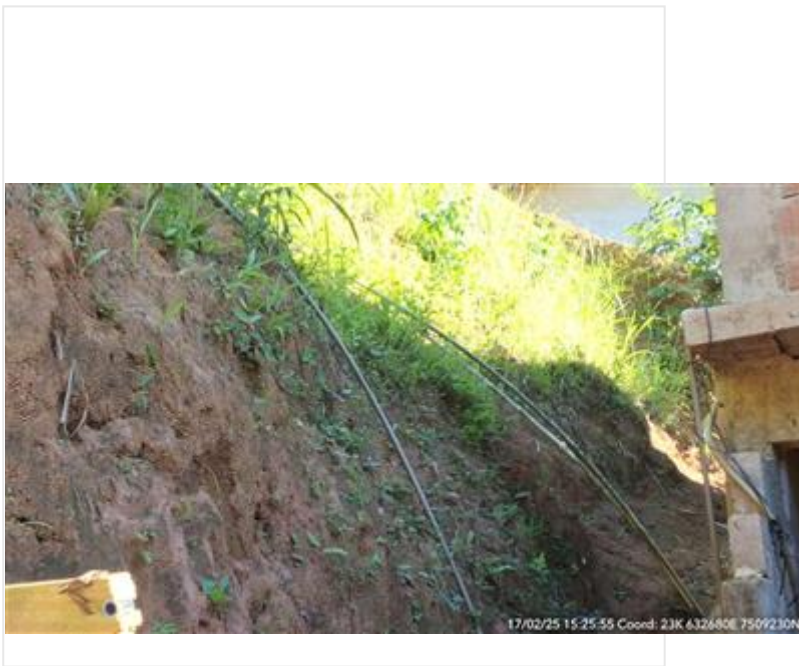

Foto_agua-20250217-182554.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por taludes de cortes com assentamento de edificações de média vulnerabilidade, onde foram identificados dois deslizamentos distintos: o primeiro, a jusante da edificação, a cerca de 5 metros, causando o colapso parcial de muro com suposta função de contenção, sem drenos; e o segundo (2024), a montante da moradia, impactando a parede de fundos da mesma, sem danos a mesma (foi identificado indícios de instabilidade neste talude). Feições como trinca em moradia, ângulo negativo e descalçamento inicial de muro limítrofe a cerca de 10 metros da edificação foram identificadas.

GPS

Área analisada:

Área: 820,72 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250217-183000.jpg

Descrição da foto1

Visada de trecho colapsado parcial do muro contruído com suposta função de contenção. Detalhe para a ausência de drenos em sua estrutura, impactando a sua funcionalidade.