



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 3:04:17 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_SantaRosa_298

Setor:

3

Código do setor:

MD_SantaRosa_298_JP_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

José Pereira da Rocha, 120

Localidade:

Santa Rosa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250121-182340.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:

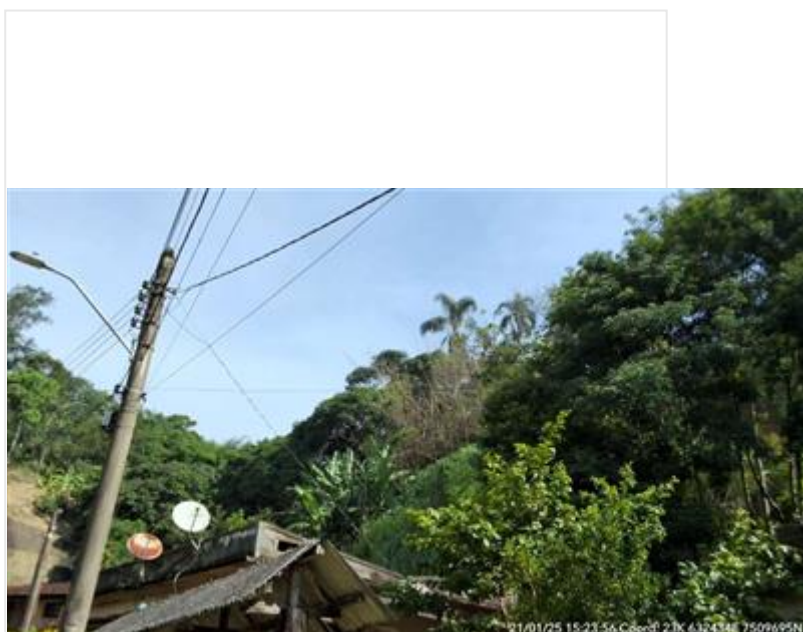

Foto_encos_nat-20250121-182355.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250121-182404.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural, em vertente próxima a área de drenagem, com talude de corte na base da encosta

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada de solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250121-182421.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250121-181335.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250121-180747.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250121-182446.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250121-181...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250121-181624.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250121-181641.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250121-181631.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Foram observadas cicatrizes no alto da encosta. Um morador relatou que desce pouco material em período de chuva mas nunca ocorreu movimento de grande porte.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250121-181613.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

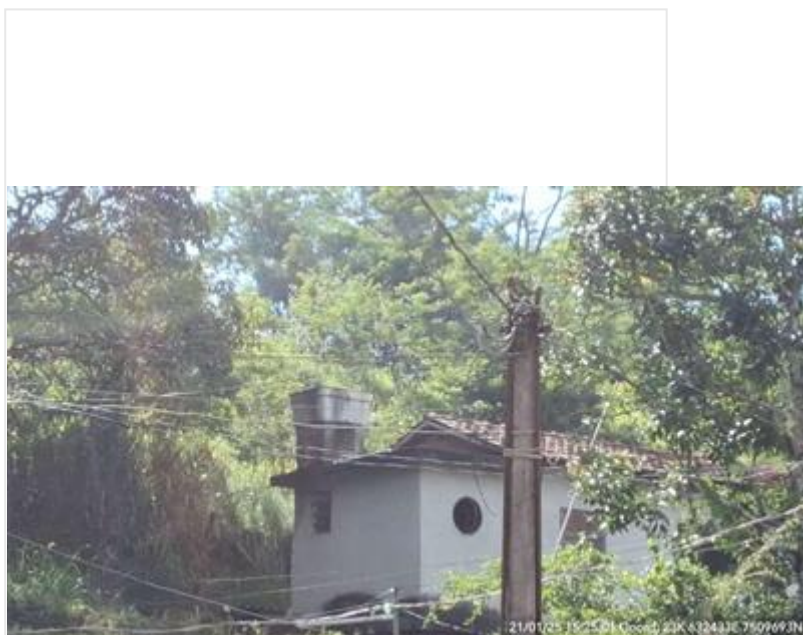

Foto_agua-20250121-182500.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A encosta é alta, com casas posicionadas sobre taludes de corte em sua base. Foram identificadas cicatrizes de deslizamento na metade da encosta, além de uma grande área de solo exposto. Segundo relato de um morador, nunca houve registro de movimentos de massa que os afetassem diretamente. Contudo, há constante perda de material do solo durante períodos de chuva, proveniente da cicatriz localizada na meia encosta.

GPS

Área analisada:

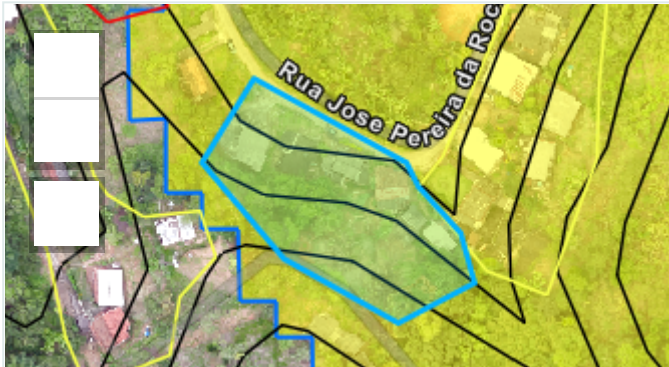Area: 2,578.43 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok