



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 10:44:12 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_VilaMariana_250

Setor:

3

Código do setor:

MD_VilaMariana_250_JP_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Santa Rosa

Localidade:

Vila Marianal

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

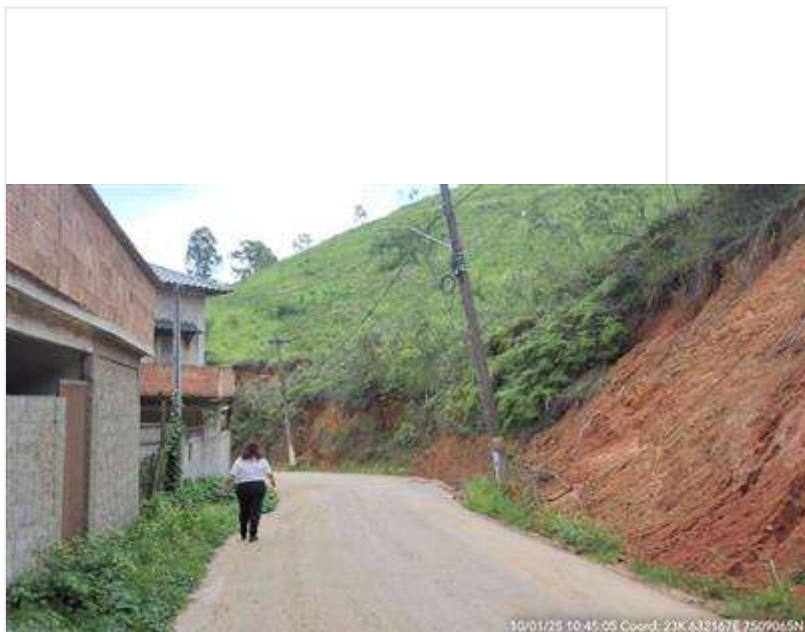

Foto_acesso-20250110-134504.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250110-134549.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250110-134600.jpg

Descrição do terreno:

Corte de estrada, com cicatrizes proeminentes de deslizamento e vegetação rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Camada espessa de solo residual, com porções reliquias de rocha muito alterada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250110-134621.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-134640.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250110-134654.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250110-134711.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250110-134...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250110-134739.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250110-134752.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250110-134806.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em corte de estrada, muito frequente ao longo da encosta. O material mobilizado atingiu o outro lado da via em diversos pontos e em outros, foi despejado a jusante da via.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250110-134841.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250110-134921.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sirenes**
- **Nudec**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Encosta com diversos pontos de deslizamento planar, com grande de quantidade de material mobilizado e muito material instável, com potencial de atingimento de moradias a jusante e obstrução da via de acesso, deixando os moradores da região sem rota de fuga.

GPS

Área analisada:

Area: 4,135.27 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250110-135030.jpg

Descrição da foto1

Deslizamento a jusante da via

Foto2



Foto2-20250110-135050.jpg

Descrição da foto2

Deslizamento para via