



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 14, 2025, 3:05:48 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_VilaMariana_251

Setor:

1

Código do setor:

MD_VilaMariana_251_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Aldo Casemiro

Localidade:

Vila Mariana

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250114-180642.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250114-180741.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural, inclinada na base e suaviza para o seu topo

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de rocha alterada na base com solo residual para o topo

Foto do material predominante:



Foto_material-20250114-180944.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250114-181130.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250114-182346.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Rocha fraturada**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Sulcos**
- **Degraus de abatimento**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250114-181...

Foto Degraus de abatimento



Foto_Degraus_de_abatimento-20250114-181736.jpg

Foto Rocha fraturada



Foto_Rocha_fraturada-20250114-181248.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250114-181309.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250114-181322.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250114-181331.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Rotacional

Observação sobre o processo:

Diversos pulsos de deslizamento em via que interditou acesso dos moradores

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250114-181507.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

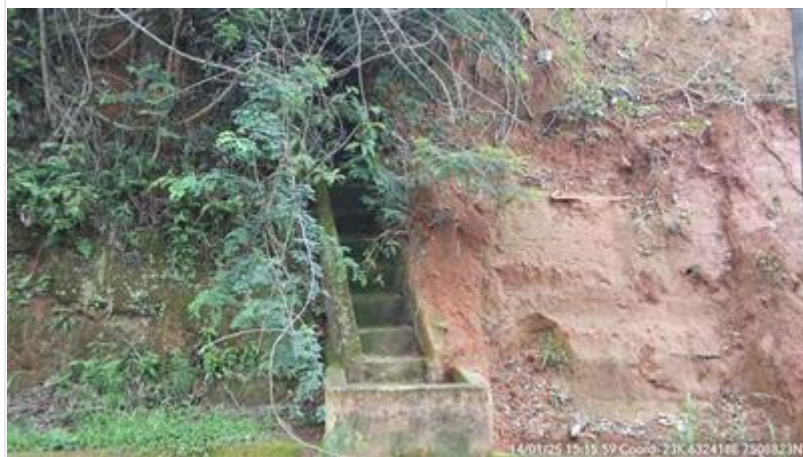

Foto_agua-20250114-181558.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área edificada influenciada por diversos pulsos de deslizamento, de grande porte, que interditaram o acesso as moradias. Foi observado sulcos profundos e degrais de abatimento, indicando processo ativo para movimento de massa.

GPS

Área analisada:

Area: 7,024.74 Sq meters

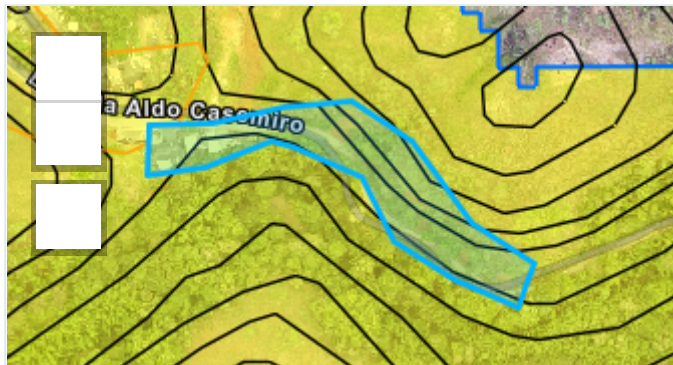

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250114-181653.jpg