



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 15, 2025, 10:26:40 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_VilaMariana_251

Setor:

2

Código do setor:

MD_VilaMariana_251_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Tiburcio Lima, 28

Localidade:

Vila Mariana

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250115-134241.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

45

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250115-132828.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250115-132837.jpg

Descrição do terreno:

Corte baixo em topo de encosta, encosta com declividade suave para os fundos da casa

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual alterado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250115-132856.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250115-133026.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250115-133038.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250115-133133.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250115-133145.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Pequeno deslizamento que atingiu um carro. Não fechou acesso e nem atingiu moradia

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250115-133233.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250115-133355.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casa próxima a topo do morro, com distância para talude. Há histórico de deslizamento no quintal da casa mas que não atingiu moradia. Para os fundos da moradia a encosta apresenta inclinação mais suave. Há erosão laminar no acesso que pode evoluir e inviabilizar rota de fuga

GPS

Área analisada:

Area: 853.99 Sq meters

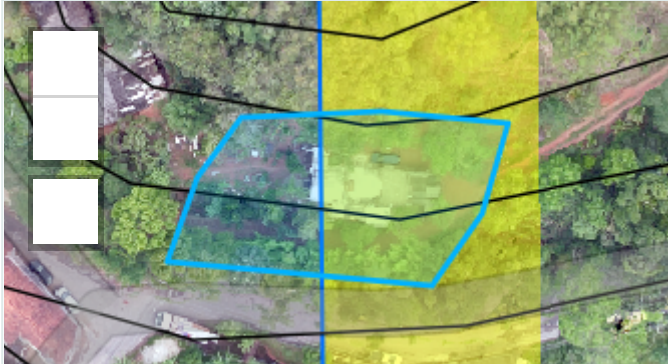

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250115-134108.jpg

Descrição da foto1

Erosão avançada no acesso a casa

