



FICHA DE CAMPO

data_inicio

22 de jan. de 2025 08:57:14

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

12

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__12

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Carlos Ferreira Gomes 347

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250122-121430.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

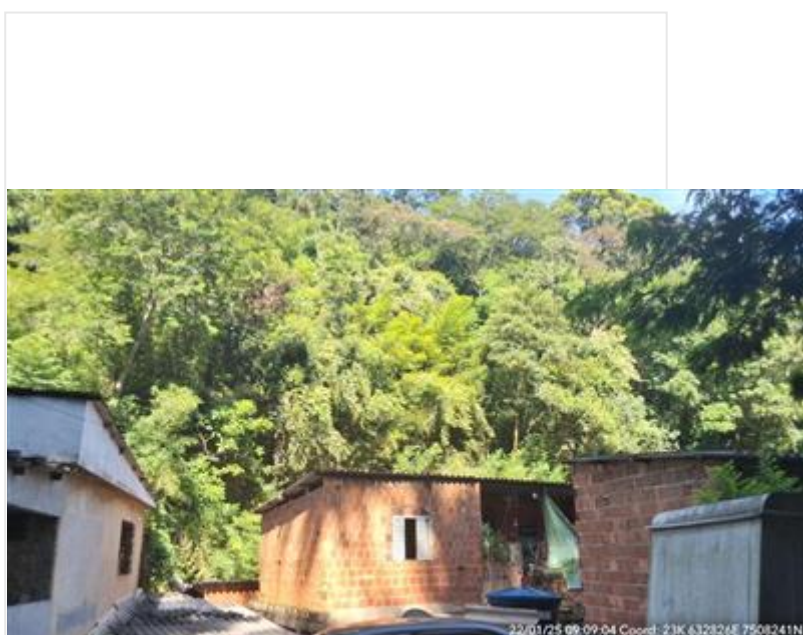

Foto_encos_nat-20250122-120903.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250122-120257.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de corte único a jusante e encosta natural a montante

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-120308.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250122-120435.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-120445.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250122-120514.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250122-120457.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250122-120506.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido nos fundos da moradia em 2024.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250122-120527.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250122-120758.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com casas de muito alta vulnerabilidade, sem estruturas de amarração, processo ativo, de maneira que foi observado aos fundos de imóvel cicatriz de deslizamento, associada com ângulos negativos. Salienta-se o segundo pavimento da moradia está a uma distância de cerca de 1 metro da base do talude e a moradia vizinha e primeiro pavimento se encontra mais distante, entretanto os pilares da moradia se encontram a distância de cerca de 1 metro da base do talude.

GPS

Área analisada:

Área: 278,02 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok