



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 9:17:46 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

13

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__13

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Carlos Ferreira Gomes 315

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

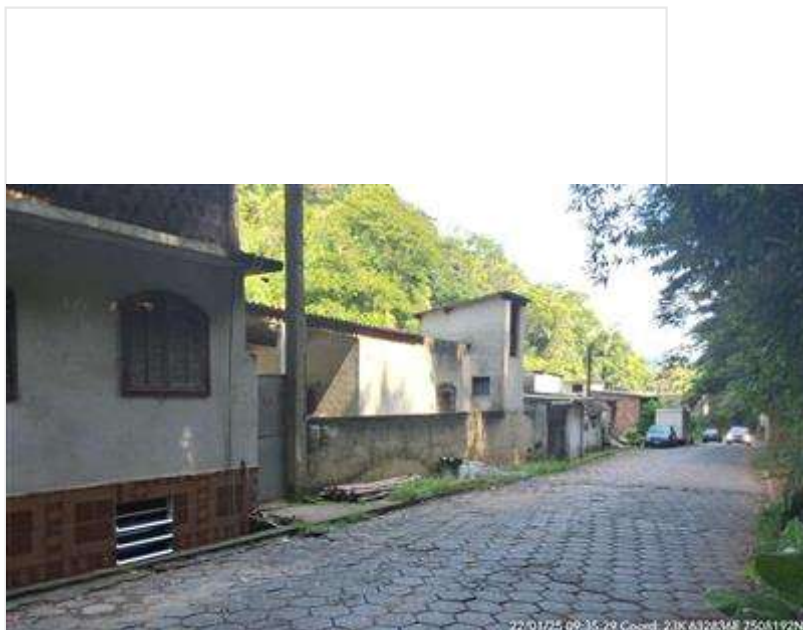

Foto_acesso-20250122-123528.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

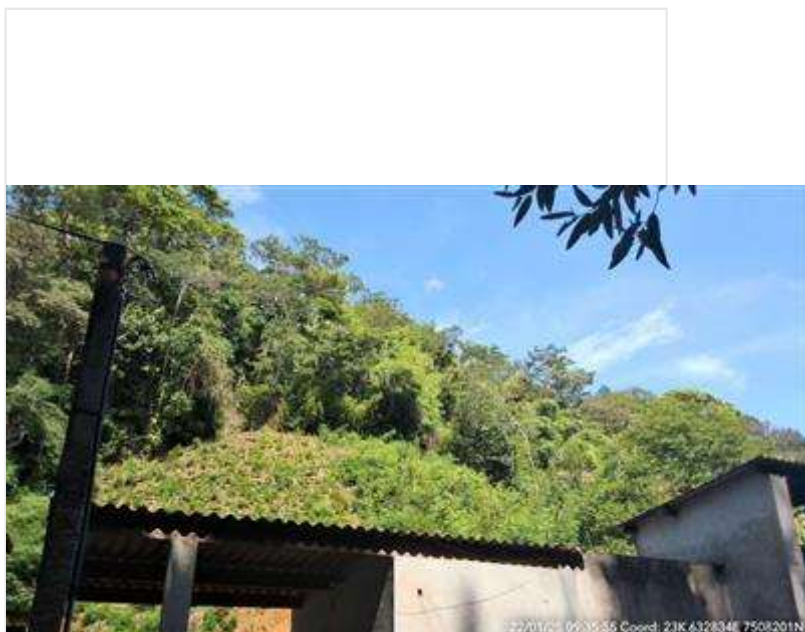

Foto_encos_nat-20250122-123555.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250122-123653.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com ocorrência de deslizamento

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro com rocha na base

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-121936.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250122-123712.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-123733.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250122-122110.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em 2024

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250122-122210.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

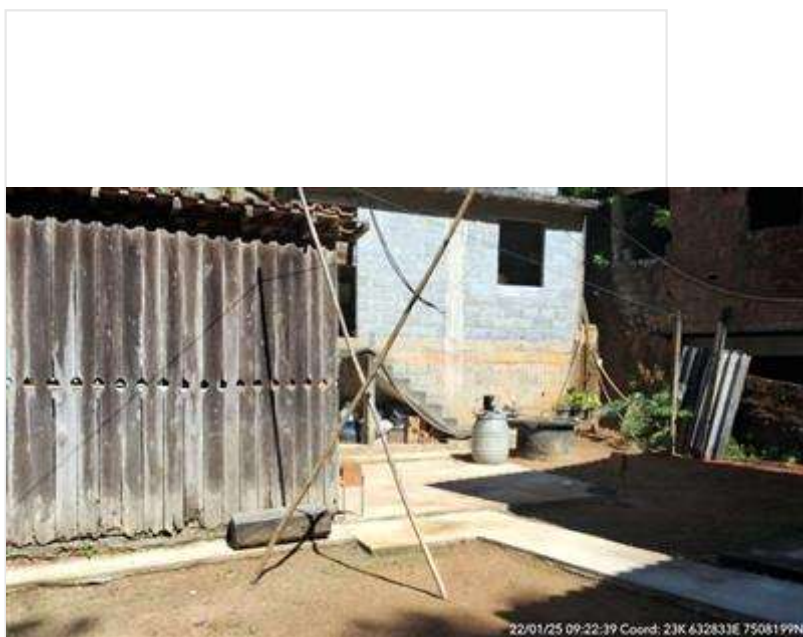

Foto_agua-20250122-122239.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de pequenos deslizamentos ocorridos e construção de muro com função de contenção aos fundos. Foi observado uma distância de casa para a base do talude de aproximadamente 10 m na casa onde ocorreu o registro fotográfico, porém no entorno todos os imóveis se encontram em distâncias de 2 a 3 m.

GPS

Área analisada:

Area: 605.42 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok