



FICHA DE CAMPO

data_inicio

22 de jan. de 2025 09:41:30

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

14

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__14

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Carlos Ferreira Gomes, 259

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

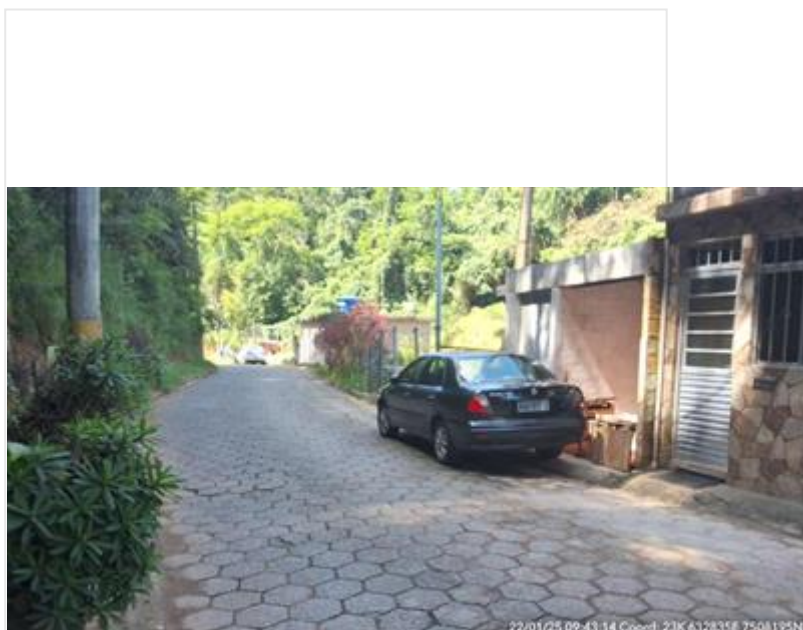

Foto_acesso-20250122-124313.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250122-124540.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250122-124559.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com corte único e encosta natural

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro com rocha alterada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250122-124607.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250122-124617.jpg

Tipologia Construtiva:

Madeira

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250122-124632.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250122-124640.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250122-124645.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250122-124653.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024 com atingimento de imóvel

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250122-124702.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

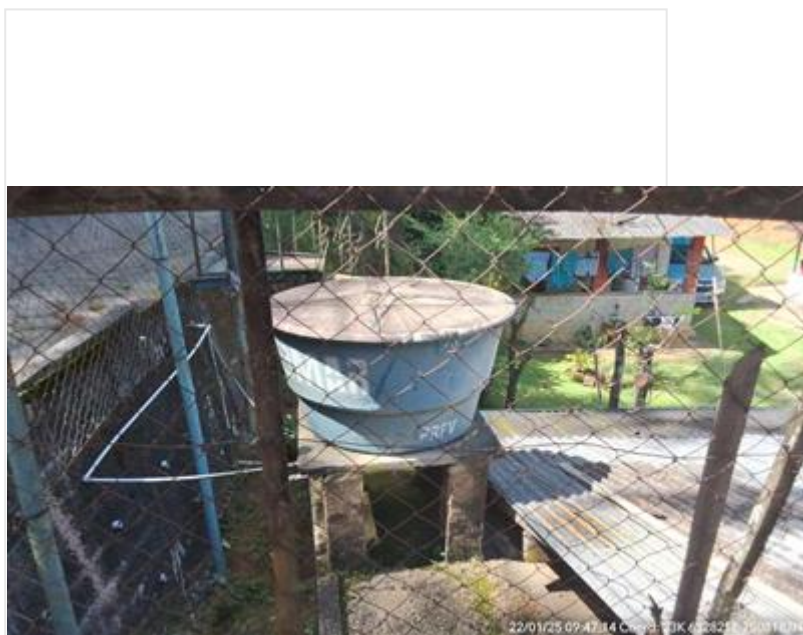

Foto_agua-20250122-124714.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com presença de deslizamentos, ângulo negativo e erosão laminar ocorridos em 2024 chegando a atingir o imóvel. As casas demarcadas apresentam alta vulnerabilidade, por não apresentarem estruturas de amarração. O processo que se observa na encosta natural se encontra ativo.

GPS

Área analisada:

Área: 905,17 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok