



FICHA DE CAMPO

data_inicio

21 de jan. de 2025 10:10:16

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

3

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Dona Luiza

Localidade:

Vila modesto

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250121-134122.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

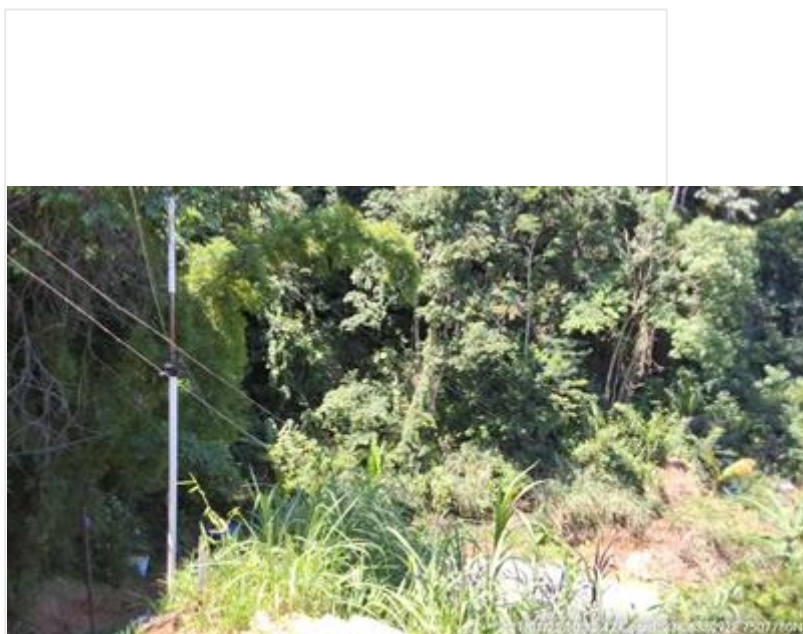

Foto_encos_nat-20250121-131240.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250121-131247.jpg

Descrição do terreno:

Local inserido na rede de drenagem, em estrutura de anfiteatro

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250121-131306.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250121-131330.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250121-131350.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250121-131804.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250121-131844.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250121-131825.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Local com histórico de processos a montante, e processos erosivos a jusante.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250121-135407.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250121-131520.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

12

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local inserido na drenagem na qual se observa histórico de processos a montante com fechamento obstrução de acesso. A jusante dos imóveis é possível observar processos erosivos, em imagem de drone também foi possível observar cicatrizes próximas da Travessa Ibrahim Gomes, situada a jusante da rua Dona Luiza.

GPS

Área analisada:

Área: 3.551,07 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok