



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 10:51:03 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

4

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Ibrahim gomes

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Foto_ acesso-20250121-135446.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:

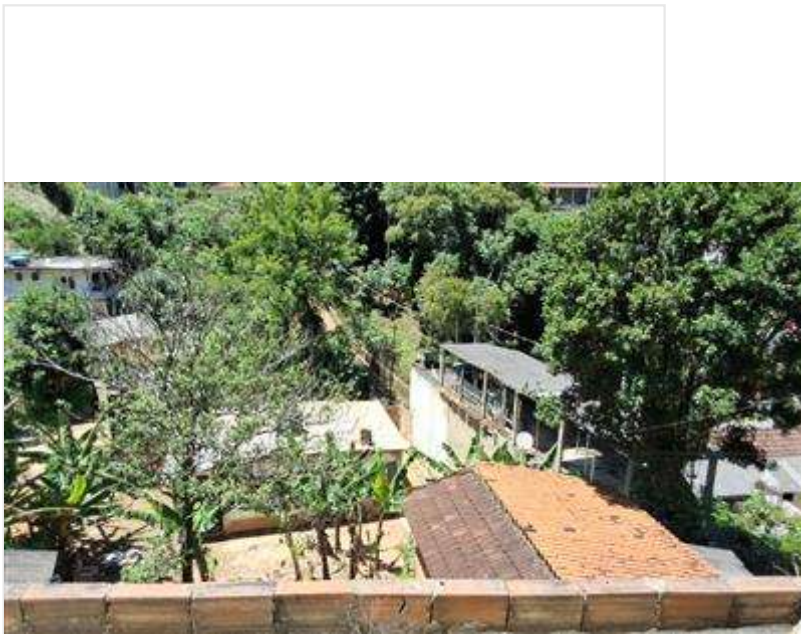

Foto_cort_mult-20250121-135650.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com inúmero cortes de maneira que se encontra encaixado na drenagem.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro com horizonte A proeminente

Foto do material predominante:



Foto_material-20250121-135510.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250121-135537.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250121-135542.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250121-135558.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Não aplicavel**

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não observados processos a não ser pequenas erosões

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250121-135620.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

17

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local encaixado na rede de drenagem de maneira que apresenta histórico de deslizamentos, principalmente lateralmente ao setor. Há uma contenção nesta área lateral, se tratando de uma cortina atirantada. Foram observadas pequenas erosões no caminho porém sem feições de instabilidade aparentes.

GPS

Área analisada:

Area: 3,923.24 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok