



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 11:06:55 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

5

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__5

Informações de localização:

● Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Santa Cruz

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:

● Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250121-142027.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250121-141220.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme, com presença de concreto projetado

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250121-141154.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250121-141229.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250121-141233.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250121-141240.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



a697c5e6-efc1-4e38-97b7-d0e28cb59406.jpeg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250121-141328.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em talude de corte próximo ao acesso.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250121-141320.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

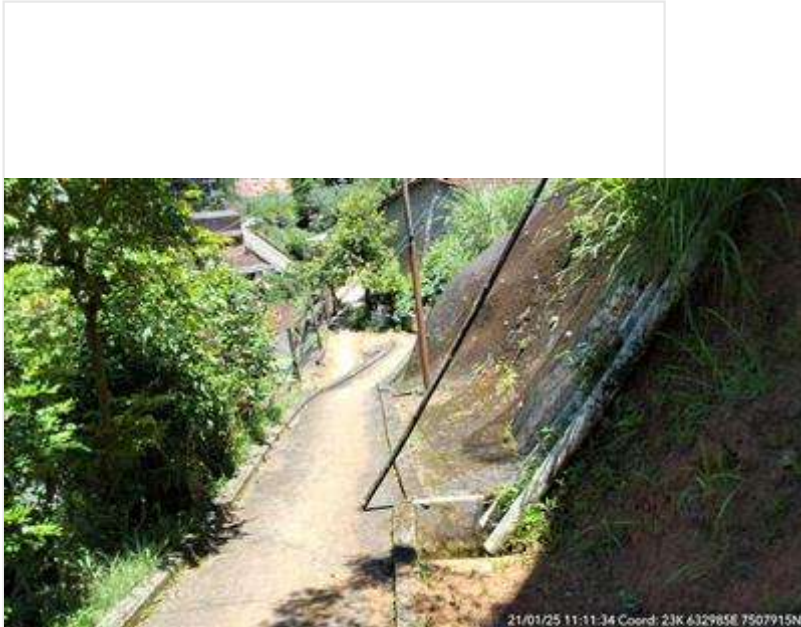

Foto_agua-20250121-141133.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Foram observados pequenos pontos de deslizamento próximos ao acesso. Com solo residual maduro e sem evidências de maiores instabilidades. Presença de concreto projetado em partes dos cortes.

GPS

Área analisada:

Area: 1,904.23 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok