



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 1:53:12 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

6

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Eliotério Ferreira Tavares 338

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

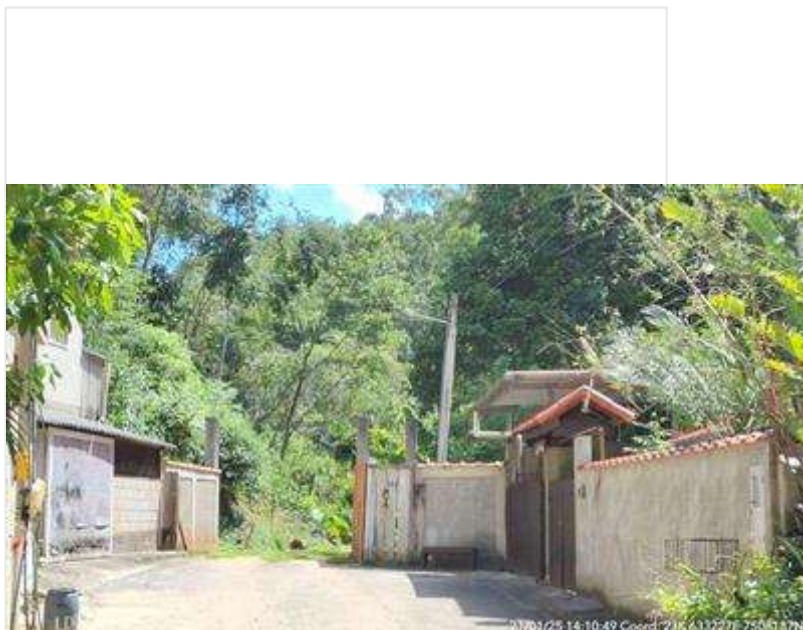

Foto_acesso-20250121-171049.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:

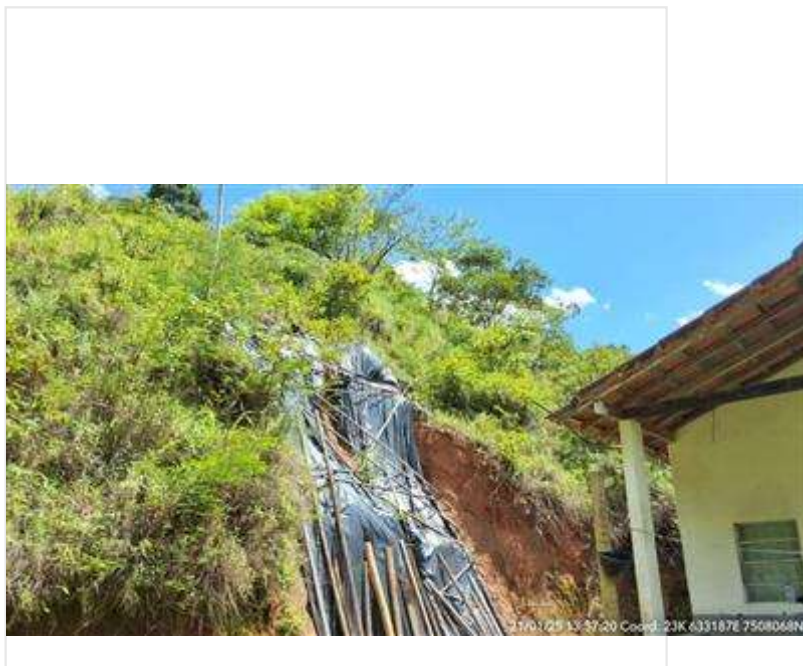

Foto_encos_nat-20250121-165719.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com imóvel situado a cerca de 4 m da base.


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:

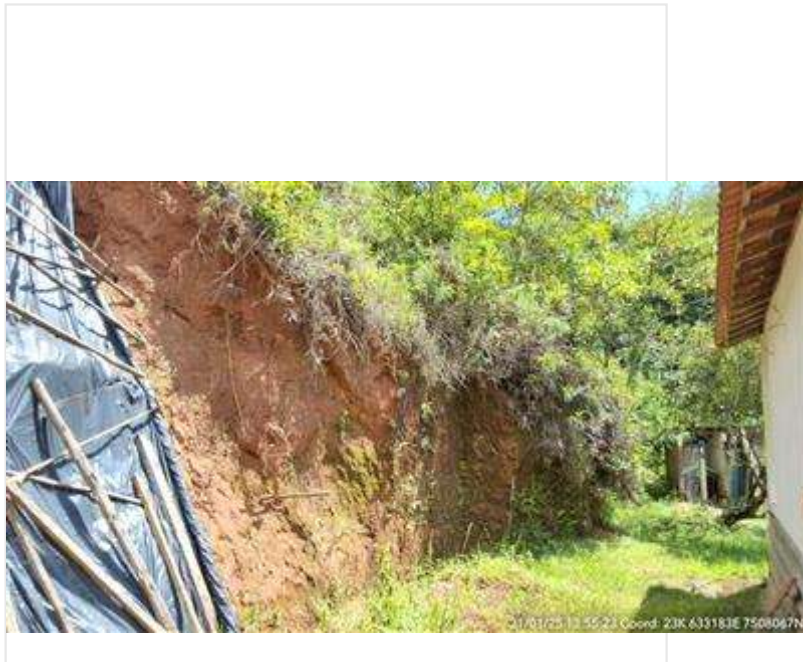

Foto_material-20250121-165523.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250121-165808.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250121-165348.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250121-165429.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250121-165451.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido na lateral da moradia.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250121-165403.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250121-170302.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com deslizamento planar na lateral da moradia ocorrido em 2024. De maneira que se encontra relativamente distante do imóvel e outro deslizamento que ocorreu na lateral do imóvel possui sua vertente voltada para onde não há moradias

GPS

Área analisada:

Area: 1,724.83 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok