



FICHA DE CAMPO

data_inicio

21 de jan. de 2025 14:16:20

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

7

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Eliotério Ferreira Tavares 286

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250121-171708.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto da encosta natural:

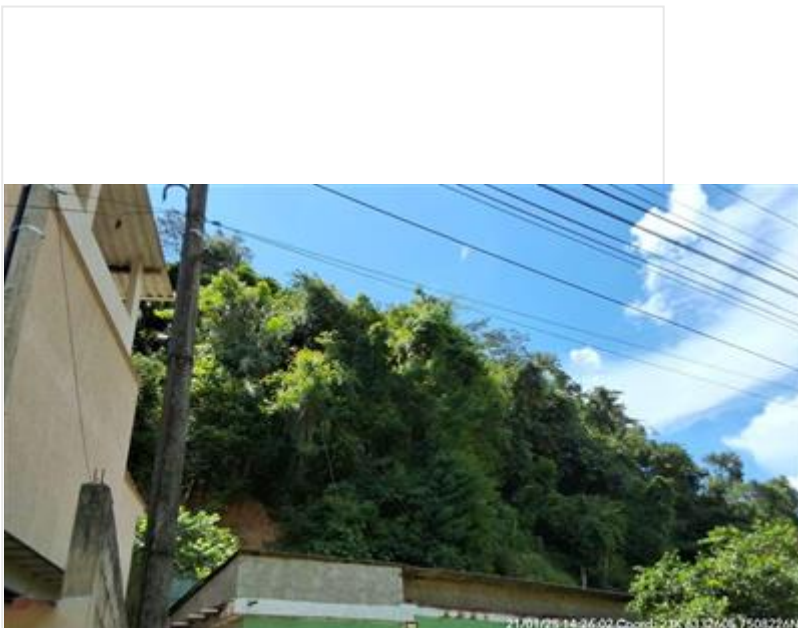

Foto_encos_nat-20250121-172601.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250121-172606.jpg

Descrição do terreno:

Terreno com encosta natural a montante e corte único a jusante

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250121-172618.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250121-172713.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250121-172703.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250121-172106.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250121-172115.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em 2024 com atingimento e destruição parcial do muro da casa.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250121-171916.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

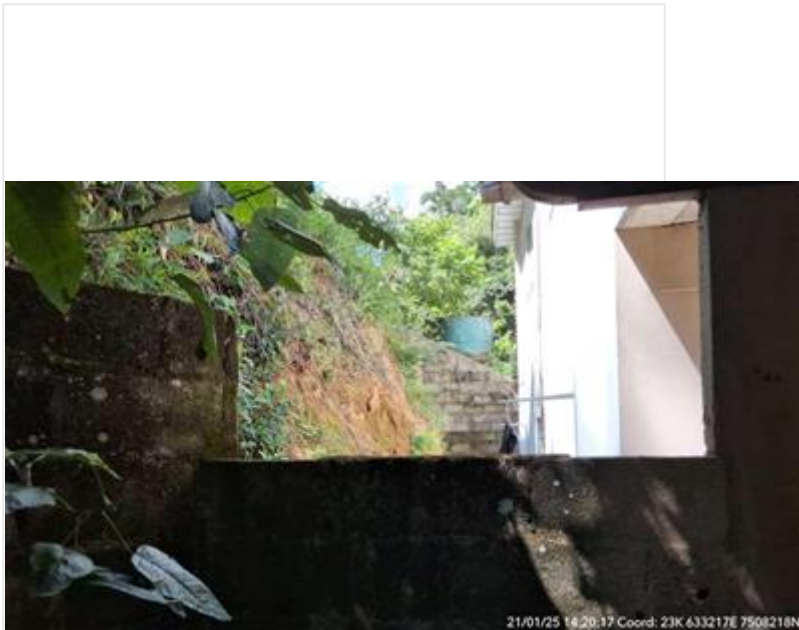

Foto_agua-20250121-172016.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com talude de corte único nos fundos das moradias, onde ocorreu deslizamento planar em fevereiro de 2024, na qual houve atingimento e destruição parcial de imóvel. Foi observado danos no muro da moradia e cicatriz nos fundos. Com histórico de processo e processo ativo.

GPS

Área analisada:

Área: 1.102,61 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok