



FICHA DE CAMPO

data_inicio

21 de jan. de 2025 14:39:15

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

8

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Eliotério Ferreira Tavares 221

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250121-174451.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250121-174432.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de corte único com deslizamento ocorrido na base do talude


Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:

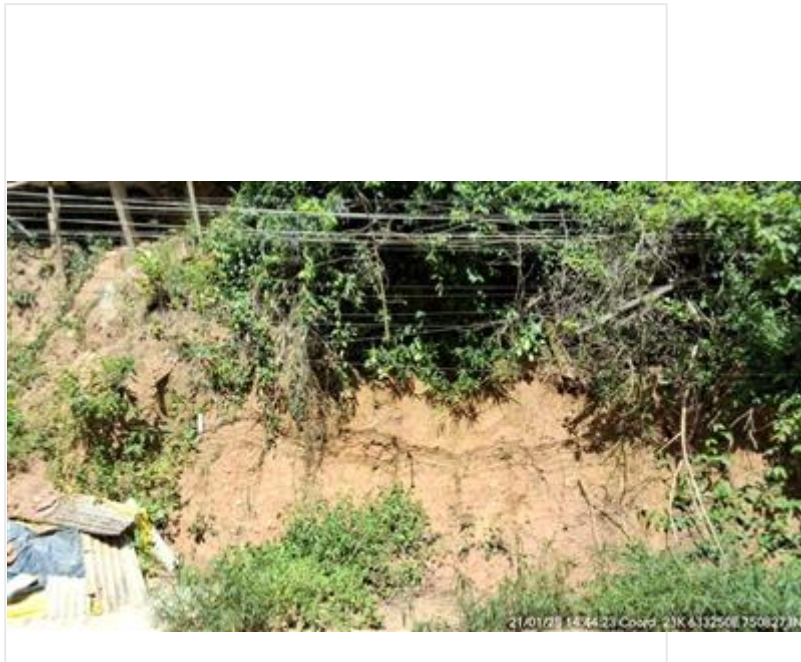

Foto_material-20250121-174422.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250121-174411.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250121-174404.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250121-174337.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250121-174343.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250121-174354.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em solo residual

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250121-174329.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

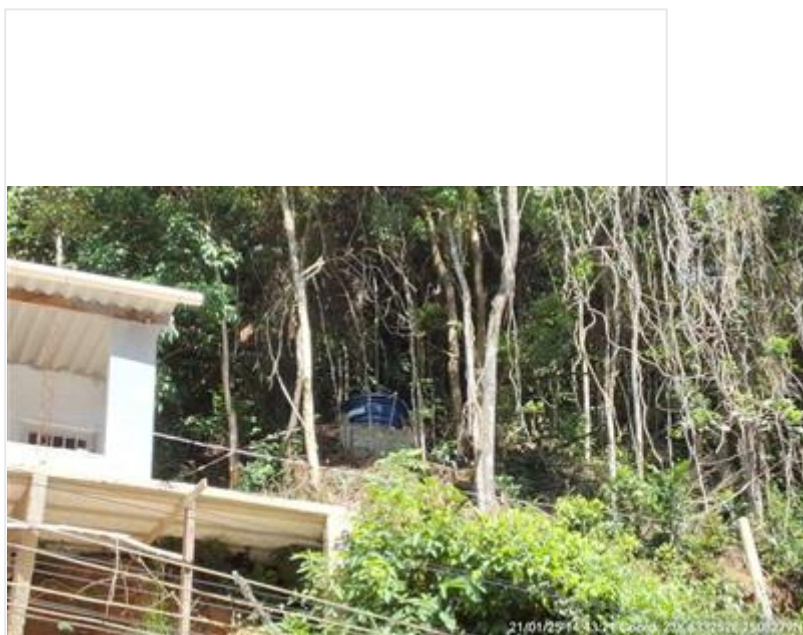

Foto_agua-20250121-174320.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com processo ativo e com morador realizando intervenções na estrutura da casa. Foi observado uma cicatriz na base da casa que descalçou a entrada do imóvel, e possivelmente também a parede do imóvel, fato que não pode ser comprovado por nenhum morador. Aparentemente a entrada do imóvel sofreu desabamento parcial no momento que o talude deslizou, e o morador realizou a reconstrução, porém, sem nenhuma intervenção com o intuito de contenção.

GPS

Área analisada:

Área: 479,14 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok