



FICHA DE CAMPO

data_inicio

21 de jan. de 2025 14:51:30

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_VilaModesto_231

Setor:

9

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Eliotério Ferreira Tavares, 234

Localidade:

Vila Modesto

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250121-175730.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

1 - 5m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:

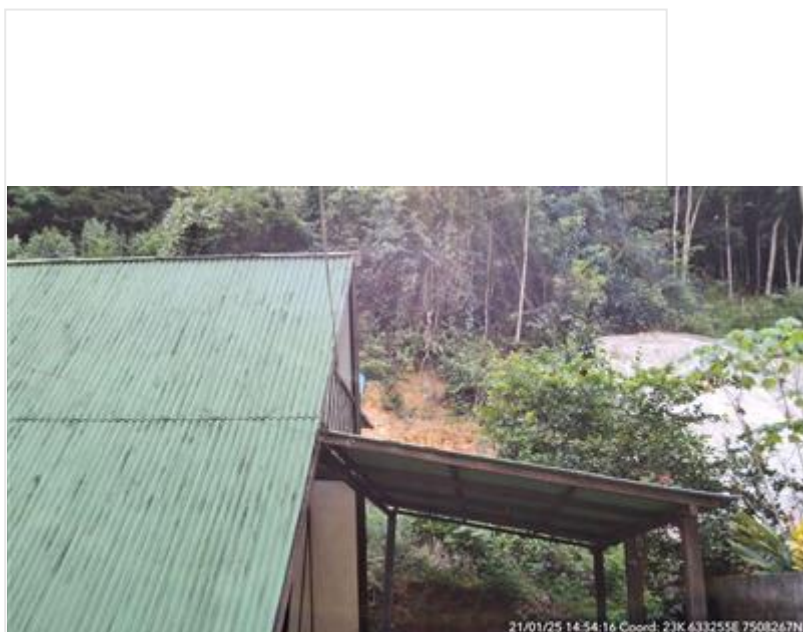

Foto_encos_nat-20250121-175416.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250121-175514.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme de corte único com deslizamento nas laterais

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Lixo**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250121-175743.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250121-175533.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:




Foto_vulnerabilidade-20250121-175557.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes

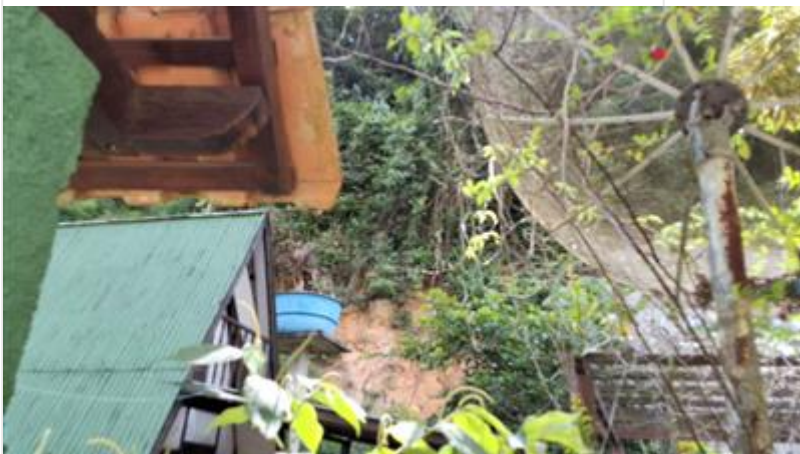

Foto_Cicatrizes-20250121-175641.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar em talude de corte único com atingimento de moradia

Foto do deslizamentos:

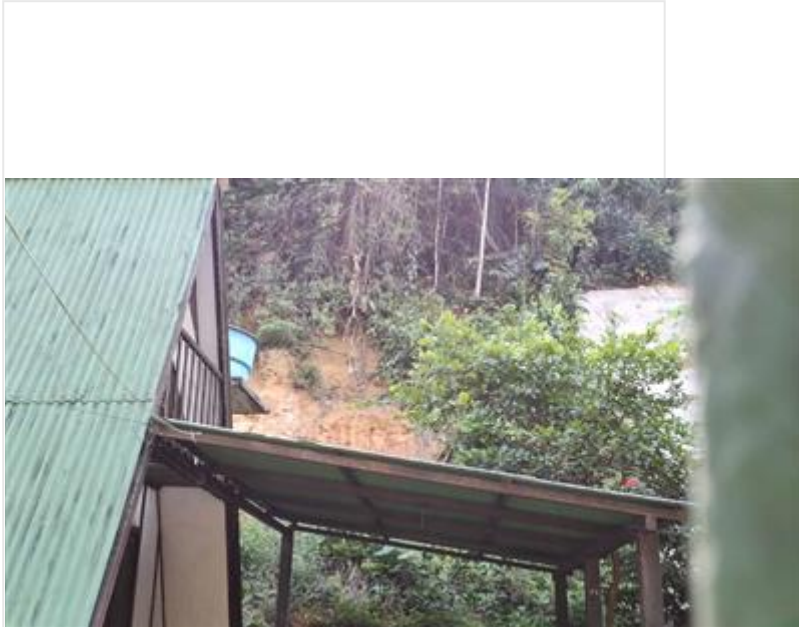

Foto_deslizamento-20250121-175805.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250121-175900.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Ocorrência de deslizamento em encosta de corte único em fevereiro de 2024 chegando a atingir parede de imóvel, com danos a estrutura. Há um chalé de madeira também danificado pelo deslizamento. O processo se encontra ativo, e o material que atingiu se encontra ainda no local.

GPS

Área analisada:

Área: 1.136,46 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

ok